

# EPSON

机器人控制器  
RC700/RC90 选件

*PG* 动作系统

Rev. 2

C1M13ZC2618R

机器人控制器 RC700/RC90 选件 PG动作系统 Rev. 2

机器人控制器 RC700/RC90 选件

# PG动作系统

Rev. 2

## 前言

感谢您购买本产品。本手册仅供设置和编程PG动作系统的用户参考。  
在使用本选件之前及使用过程中，请通读本手册与其他相关手册。

## 保修

本机及其选装部件是经过本公司严格的质量控制、测试和检查，并在确认性能满足本公司标准之后出厂交付的。

在交付产品的保修期内，本公司仅对正常使用时发生的故障进行免费修理。（有关保修期方面的信息，请咨询当地的销售办事处。）

但在以下情况下，将对客户收取修理费用（即使发生在保修期内）：

1. 因不同于使用说明书内容的错误使用以及使用不当而导致的故障与损伤。
2. 客户擅自改造或拆卸造成的故障。
3. 因调整不当/擅自修理而导致的损坏。
4. 因地震、洪水等自然灾害导致的损坏。

### 警告、小心、使用：

1. 如果机器人或相关设备的使用超出本手册所述的使用条件及产品规格，将导致保修无效。
2. 本公司对因未遵守本手册记载的“警告”与“注意”而导致的任何故障或事故，甚至是人身伤害或死亡均不承担任何责任，敬请谅解。
3. 本公司不可能完全预见危险与故障发生的所有状况，此可预见性存在局限性。因此，本手册不能警告用户所有可能的危险。

## 商标

Microsoft、Windows和Windows标识为美国Microsoft Corporation在美国与其他国家的注册商标或商标。其他品牌与产品名称均为各公司的注册商标或商标。

## 本手册中的商标符号

Microsoft® Windows® XP Operating system

Microsoft® Windows® Vista Operating system

Microsoft® Windows® 7 Operating system

在本手册中，Windows XP、Windows Vista和Windows 7指的是上述各操作系统。在某些情况下，Windows一般是指Windows XP、Windows Vista和Windows 7。

## 通知

禁止擅自复印或转载本手册的部分或全部内容。

本手册记载的内容将来可能会随时变更，恕不事先通告。

如您发现本手册的内容有误或需要改进之处，请不吝斧正。

## 垂询方式

 
有关机器人的修理/检查/调整等事项，请与服务中心联系。

未记载服务中心时，请与当地销售商联系。

联系时，请事先准备好下述各项。

- 控制器型号及其序列号
- 机器人型号及其序列号
- 机器人系统中的软件名称及其版本
- 问题描述

## 服务中心



## 制造商

### **SEIKO EPSON CORPORATION**

Toyoshina Plant  
Factory Automation Systems Dept.  
6925 Toyoshina Tazawa,  
Azumino-shi, Nagano, 399-8285  
JAPAN  
TEL : +81-(0)263-72-1530  
FAX : +81-(0)263-72-1495

## 供应商

### 北美与南美

**EPSON AMERICA, INC.**  
Factory Automation/Robotics  
18300 Central Avenue  
Carson, CA 90746  
USA  
TEL : +1-562-290-5900  
FAX : +1-562-290-5999  
E-MAIL : info@robots.epson.com

### 欧洲

**EPSON DEUTSCHLAND GmbH**  
Factory Automation Division  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Germany  
TEL : +49-(0)-2159-538-1391  
FAX : +49-(0)-2159-538-3170  
E-MAIL : robot.infos@epson.de

### 中国

**EPSON China Co., Ltd**  
Factory Automation Division  
7F, Jinbao Building No. 89 Jinbao Street  
Dongcheng District, Beijing,  
China, 100005  
TEL : +86-(0)-10-8522-1199  
FAX : +86-(0)-10-8522-1120

### 台湾

**EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.**  
Factory Automation Division  
14F, No. 7, Song Ren Road, Taipei 110  
Taiwan, ROC  
TEL : +886-(0)-2-8786-6688  
FAX : +886-(0)-2-8786-6677

东南亚  
印度

**EPSON Singapore Pte Ltd.**  
Factory Automation System  
1 HarbourFrontPlace, #03-02  
HarbourFront Tower one, Singapore  
098633  
TEL : +65-(0)-6586-5696  
FAX : +65-(0)-6271-3182

韩国

**EPSON Korea Co, Ltd.**  
Marketing Team (Robot Business)  
11F Milim Tower, 825-22  
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-934  
Korea  
TEL : +82-(0)-2-3420-6692  
FAX : +82-(0)-2-558-4271

日本

**EPSON SALES JAPAN CORPORATION**  
Factory Automation Systems Department  
Nishi-Shinjuku Mitsui Bldg. 6-24-1  
Nishishinjuku. Shinjuku-ku. Tokyo. 160-8324  
JAPAN  
TEL : +81-(0)3-5321-4161

## 阅读本手册之前




本节介绍了在阅读本手册之前应了解的信息。


## 安全注意事项

机器人和机器人设备应仅由合格的人员按照国家和地方法规进行安装。安装机器人系统或连接电缆之前，请阅读本手册与相关手册，正确地进行使用。阅读之后，请妥善保管，以便随时取阅。安装机器人系统之前，请阅读用户指南的“安全”章节，了解安全要求。

## 惯例

本手册通篇以下列符号表示重要安全注意事项。务必阅读随各符号显示的描述。

 警告	■ 该符号表示如果不遵守这些相关的指示可能会导致重伤或死亡。
 警告	■ 表示如果无视这些标识并错误地加以使用，则可能会因触电而导致人身伤害。
 注意	■ 表示如果无视该标识并错误地加以使用，则可能会导致人身伤害或设备或设施受损。

 注意	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 为电机驱动安装独立的硬件和紧急停止电路，当发生紧急停止时，您的PG板将驱使（独立于输入至控制器的紧急停止）该电机驱动安全停止机器人。脉冲生成板处的紧急停止输入将在软件内进行处理。</li><li>■ 仔细阅读当前使用的电机驱动手册并遵守安全和注意事项原则。</li><li>■ 将PG 板安装或接线至控制器之前，务必切断电源。否则可能会导致触电、机器人系统操作异常和/或控制器与PG板故障。</li><li>■ 设置 PG 机器人参数值时要尤为谨慎。 系统不会彻底检查或调整数据的有效性。如果使用的设置不当，机器人可能会意外移动。机器人意外移动极其危险，可能会导致机器人和/或外围设备损坏。</li></ul>
---	---



## 控制系统配置

本选件将与以下控制器和软件组合配套使用。

### TYPE A:

控制器	软件
RC700	EPSON RC+ 7.0

### TYPE B: 附有以下标签的机器人控制器RC90。

标签	控制器	软件
	RC90	EPSON RC+ 7.0

		RC90 控制器固件
		Ver.7.0.2.0
EPSON RC+ 7.0	Ver.7.0.1 以前版本	!!!
	Ver.7.0.2 或以后版本	OK

OK: 可兼容 可使用EPSON RC+ 7.0与控制器具备的所有功能。

!!!: 可兼容 可连接。我们推荐使用EPSON RC+ 7.0的Ver.7.0.2或以后版本。



此选件不适用于机器人控制器RC90 (EPSON RC+ 5.0), 无标签。



TYPE B的PDF手册适用于EPSON RC+ 7.0 Ver.7.0.2



<b>1. 操作入门</b>	<b>1</b>
1.1 简介	1
1.2 系统概述	1
1.3 如何设置和使用系统	2
1.3.1 硬件设置概述	2
1.3.2 软件设置概述	2
<b>2. 硬件</b>	<b>3</b>
2.1 PG 板规格	3
2.2 部件名称与功能	5
2.2.1 组件名称与位置	5
2.2.2 DIP 开关设置	6
2.2.3 跳线设置	7
2.2.4 旋转开关设置	7
2.2.5 LED	7
2.2.6 连接器	7
2.2.7 控制器内部安装	7
2.3 内部电路	8
2.3.1 信号功能	8
2.3.2 输入电路	10
2.3.3 输出电路	11
2.4 布线	12
2.4.1 最小化噪声干扰	12
2.4.2 连接器	13
2.4.3 PG 板连接器引脚引线	14
2.4.4 PG 端子板引脚引线	16
2.4.5 典型应用	18
2.5 安全功能	19
2.5.1 紧急停止电路的典型应用	20
<b>3. 软件</b>	<b>21</b>
3.1 在 EPSON RC+ 中创建 PG 机器人	21
3.2 PG 机器人配置	23
3.2.1 PG 机器人参数概览	23
3.2.2 PG 参数	24
3.2.3 PG 参数 Joint	25
3.2.4 备份和恢复参数数据	30
3.3 [机器人管理器]配置	32

3.3.1 [机器人管理器]概述 .....	32
3.3.2 [范围] .....	33
3.3.3 [起始点配置] .....	33
3.3.4 [Mcal 顺序] .....	34
3.4 在 EPSON RC+ 中使用 PG 机器人 .....	35
3.4.1 PG 直角坐标机器人 .....	35
3.4.2 PG 关节型机器人 .....	35
3.4.3 调谐 .....	35
3.4.4 动作命令 .....	36
3.4.5 SLock 和 SFree .....	36
3.4.6 模拟演示 .....	36
3.4.7 PG 信号状态显示 .....	37
<b>4. 校准类型 .....</b>	<b>38</b>
<b>5. 故障排查 .....</b>	<b>50</b>
<b>6. 维护部件列表 .....</b>	<b>54</b>

# 1. 操作入门

## 1.1 简介

PG动作系统选件使您能够创建采用第三方驱动器和电机的机器人。PG机器人可与EPSON RC+ 系统中的标准机器人同时存在，且两者性能相似。使用PG机器人可控制辅助设备，如XY工作台、滑轨、旋转轴等。

### 特征包括：

可在同一系统同时使用标准机器人以及一个或多个PG机器人。（最多总计可用16个机器人）

PG机器人可为直角坐标型或关节型。

支持步进电机和伺服电机。

采用2个或多个轴的直角坐标型PG机器人可以使用Vision Guide。

PG机器人完全集成到EPSON RC+ 环境，操作方式基本与标准机器人相同。

安全功能包括紧急停止、安全防护、超程限制和驱动器报警。

使用PG动作系统选件之前，请通读本手册。

## 1.2 系统概述

PG动作系统属于机器人控制器RC700/RC90选件，包括EPSON RC+ 软件组件和一个或多个脉冲生成器板。客户提供采用第三方设备的驱动器和电机。

对于RC700，PG动作系统最多支持4个PG板；对于RC90，最多支持2个PG板。各板均设有四条通道；对于RC700，最多允许使用16个关节，对于RC90，最多可使用8个关节。PG机器人若为直角坐标型，则可采用关节1到关节4，若为关节型，则可采用关节1至关节7。

### 此系统包含有：


Pulse Generator（脉冲生成器）板（下文简称PG板）

PG板标签（仅在单独购买PG板时贴附）

PG板连接器

（插头：DX40-100P，顶盖：DX-100-CV-1 Hirose Electric Co.,Ltd.）

PG板电缆可作为选装部件提供。该电缆配置如下所示：

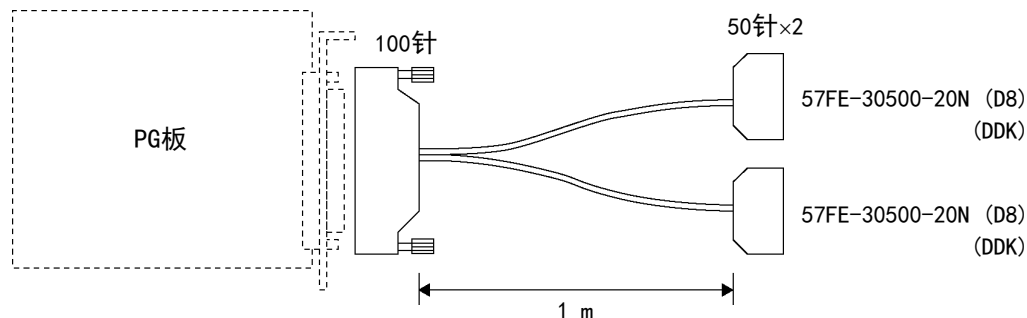

### 1.3 如何设置和使用系统

后续章节将介绍设置和使用PG动作系统的基本步骤。

#### 1.3.1 硬件设置概述

有关以下说明，请参阅 *第2章，硬件*：

- (1) 通读“硬件”章节并为您的系统设计PG硬件。提供两个示例。
- (2) 在控制器中配置和安装一个或多个PG板。
- (3) 连接PG板和驱动器的电缆。

#### 1.3.2 软件设置概述

有关以下说明，请参阅 *第3章，软件*：

- (1) 在EPSON RC+ 系统配置中创建一个或多个PG板。
- (2) 测试每个PG机器人并确认所有安全功能运行正常。
- (3) 通过EPSON RC+ 应用写入SPEL+ 软件，以控制PG机器人。

## 2. 硬件

本章将介绍PG板的硬件，包括PG板的功能、开关设置和内部电路。

### 2.1 PG板规格

项目	描述
板名称	H756
兼容控制器	RC700/RC90
扩展能力	RC700: 最多 4 个板/RC90: 最多 2 个板
控制轴数	每板控制 4 个轴
目标电机	伺服电机或步进电机均可使用。
输出脉冲率	0.1 pps 到 6.5 Mpps
速度设置	程序中的 100 个步骤确保灵活设置最大速度。校准速度可独立于正常运行速度之外进行编程。
加速度设置	程序分别为加速度和减速度提供了 100 个步骤。（可更改最大加速度和最大减速度。）
机械臂行程范围[脉冲]	- 2,147,483,647 到 2,147,483,647 (32 位)
脉冲输出类型	可在软件中选择: 脉冲/方向输出方法或 CW/CCW 脉冲输出方法
旋转方向	可在软件中编程。
定位方法	伺服驱动器生成 DEND (检测末端) 信号 (使用伺服驱动器时)。
校准	可在软件中的七(7)种校准类型中选择。
停止功能	输入限制或报警信号时将停止生成脉冲。
S 曲线加速度/减速度	可在软件中选择
连续旋转	可在软件中选择
相对行程	可在软件中选择


## 2. 硬件

项目	描述
输出信号	计数器重置 ( $\overline{\text{DRST}}$ ) 信号
输入信号	<ul style="list-style-type: none"><li>- 原点信号 (<math>\text{ORG}</math>)。常开。</li><li>- 近原点信号 (<math>\overline{\text{NORG}}</math>)。常开。</li><li>- CW 限制信号 (<math>\text{CWLM}</math>)。常闭。</li><li>- CCW 限制信号 (<math>\text{CCWLM}</math>)。常闭。</li><li>- 报警信号 (<math>\text{ALM}</math>)</li><li>- 编码器-Z 相信号 (<math>\text{ZORG}</math>)</li><li>- 检测末端信号 (<math>\overline{\text{DEND}}</math>)</li></ul>
安全功能	支持机器人控制器 RC700/RC90 的以下安全功能： <ul style="list-style-type: none"><li>- 紧急停止输入</li><li>- 安全防护输入</li><li>- 启用 SW 输入</li><li>- 低/高电量模式</li></ul>
板地址	通过板上的 DIP 开关设置。
板上的 I/F 连接器	DX10A - 100S (Hirose Electric Co.,Ltd.)
电源	5 V $\pm$ 5 % 1.0 A (最大) 24 V $\pm$ 2 V 200 mA (最大) (自外部电源)
PG 机器人限制	请参阅第 3.4 节在 EPSON RC+ 中使用 PG 机器人



## 2.2 部件名称与功能

### 2.2.1 组件名称与位置

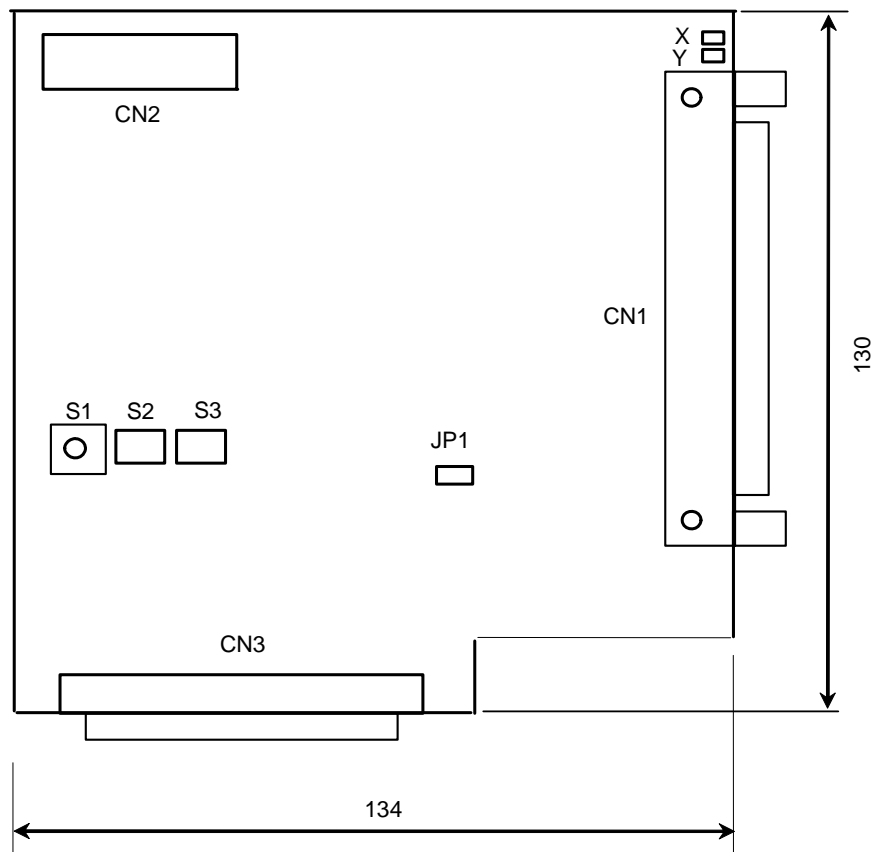


旋转开关	: S1
DIP开关	: S2、S3
LED	: X、Y
跳线	: JP1
连接器	: CN1、CN2、CN3


## 2.2.2 DIP 开关设置

板号通过PG板上的DIP开关（S2、S3）进行设置。


第一个PG板必须按下图所示设置：

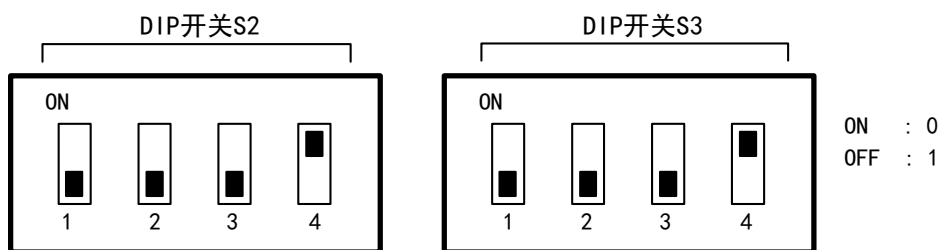


第二个PG板必须按下图所示设置：

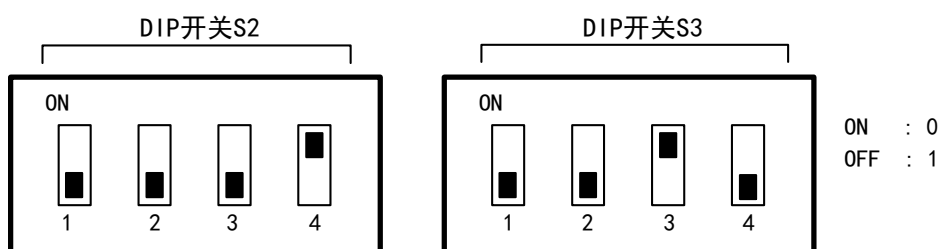

第三个PG板必须按下图所示设置：

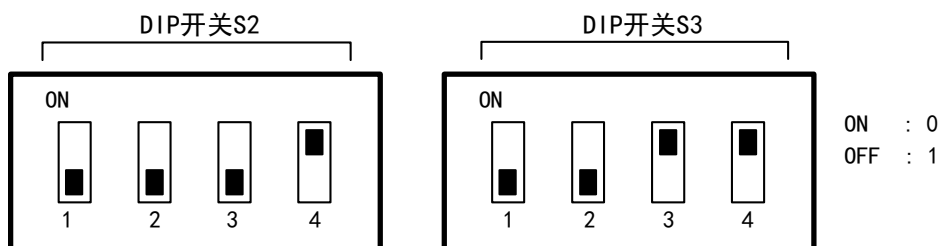

第四个PG板必须按下图所示设置：

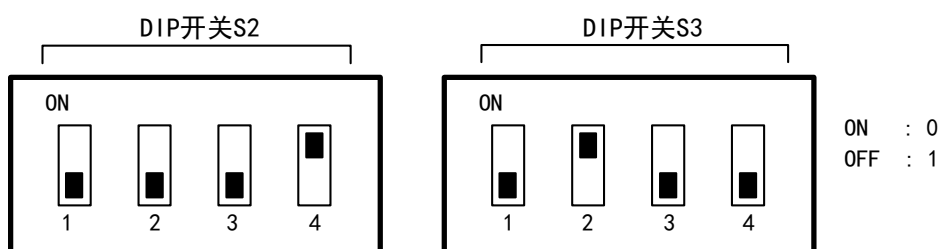

如果您单独购买PG板，则需在安装控制器前将提供的板号加盖在板的面板上，并且务必保留板号的书面记录。

如果板在出厂前已安装完毕且已正确配置板号，则无需进一步配置。

注  
☞

如果将PG板用于传送带跟踪，则需对PG动作系统的PG板使用其他地址。例如，如果PG板1用于传送带跟踪，则对PG动作系统使用PG板2。

### 2.2.3 跳线设置

切勿更改跳线设置。出厂时的跳线设置如下：

JP1 : 带跳线

### 2.2.4 旋转开关设置

切勿更改旋转开关S1的设置。出厂时的跳线设置如下：

S1 : 1的位置

### 2.2.5 LED

板上的LED用于监测以下信号：

X、Y : 各轴的内侧状态。准备接收命令时点亮。

### 2.2.6 连接器

CN1 : 外部设备连接  
(有关更多的详细信息，请参阅第2.3节内部电路。)

CN2 : 闲置

CN3 : 内部连接用连接器

### 2.2.7 控制器内部安装

关闭控制器。

拆下控制器前面的开口槽。安装PG板并用螺钉固定。有关详细信息，请参阅板随附的说明书。

完成安装后，请参阅第3.1节在EPSON RC+ 中创建PG机器人了解软件安装和设置。

## 2.3 内部电路

### 2.3.1 信号功能

下表介绍了各 PG 板信号的功能。

方向	信号名称	功能	描述
输出	+COM	CWP 和 CCWP 用 +COMMON	为 CWP 和 CCWP 信号输出+5V 电源。
	+DRSTCOM	$\overline{\text{DRST}}$ 用+COMMON	为 $\overline{\text{DRST}}$ 信号输出+5V。
	CWP $\overline{\text{CWP}}$	输出 CW 脉冲	当脉冲输出参数设为 CW/CCW 时，生成 CW 方向脉冲序列。 当脉冲输出参数设为脉冲/方向时，生成脉冲序列。
	CCWP $\overline{\text{CCWP}}$	输出 CCW 脉冲	当脉冲输出参数设为 CW/CCW 时，生成 CCW 方向脉冲序列。 当脉冲输出参数设为脉冲/方向时，生成方向信号（ $\overline{\text{CCWP}}$ 为低电平时方向为顺时针）。
	$\overline{\text{DRST}}$	驱动器重置信号	输出信号以重置驱动器的偏差计数器。 如果脉冲输出快速停止，则低电平 $\overline{\text{DRST}}$ 信号便是持续 10 ms 的输出。 使用步进电机时必须断开。
	$\overline{\text{SVON}}$	伺服启动信号	将 PG 板连接至伺服驱动器时输出伺服启动信号。使用步进电机时必须保持断开。 控制器启动时，此信号关闭。 当机器人的任一关节指示伺服错误或限位开关相关错误时，此信号会自动关闭。

方向	信号名称	功能	描述
输入	CWLM	CW（顺时针）限制信号	连接至常闭的 CW 限位开关。 只有在生成顺时针（CW）脉冲时才会接受此信号。当检测到此信号时，将根据软件设置逐步或立即停止生成脉冲。
	CCWLM	CCW（逆时针）限制信号	连接至常闭的 CCW 限位开关。 只有在生成逆时针（CCW）脉冲时才会接受此信号。当检测到此信号时，将根据软件设置逐步或立即停止生成脉冲。
	$\overline{\text{NORG}}$	近原点信号	连接至光或磁常开传感器，以检测目标原点的接近度。确保接近传感器始终与原点传感器（ORG 或 Z 相）配套使用。 如果使用机械开关，可能需要与开关并行连接一个电容器（建议容量为 0.1 $\mu\text{f}$ 50V）。
	$\overline{\text{ORG}}$	原点信号	如果不使用电机编码器 Z 相信号，则连接一个光或磁常开传感器，以检测目标原点。保持 ZORG 端子断开。通过配套使用原点传感器和接近传感器（NORG）可提高校准或定位的精度并缩短校准时间。 如果使用机械开关，可能需要与开关并行连接一个电容器（建议容量为 0.1 $\mu\text{f}$ 50V）。
	+ZORG -ZORG	编码器-Z 相信号	如果电机编码器的 Z 相用作原点传感器，则使用此端子，在这种情况下，必须保持 ORG 端子断开。
	$\overline{\text{DEND}}$	检测（校准）末端信号	连接至表示定位完成的驱动器信号。使用步进电机时必须保持断开。
	ALM	报警信号	连接来自驱动器的报警信号。检测到此信号时将逐步或立即停止生成脉冲。报警逻辑和停止模式通过软件定义。

注




对于 DEND 输入，使用伺服电机时，必须连接来自驱动器的定位完成信号。执行完 MOVE 命令后，SPEL 会一直等待，直至 DEND 输入激活。如果等待时间达到 FINE 命令规定的时间后，DEND 输入仍未激活，则会出现消息“错误 4004：动作控制模块事件等待错误。”出现。如果出现这种错误，必须退出控制器，停止 SPEL 运行时间驱动器，然后重启控制器。

如果预计伺服驱动器不会产生相当于定位完成信号的输出，或者 DEND 输入未激活，则必须将 DEND 输入连接至 GND。在这种情况下，SPEL 不会检查伺服驱动器的定位是否完成。因此，执行完操作命令后，需在应用中使用完成定位所需的时间延迟。


2.3.2 输入电路

ORG (原点)、NORG (近原点)、DEND (检测末端)、ALM (报警)

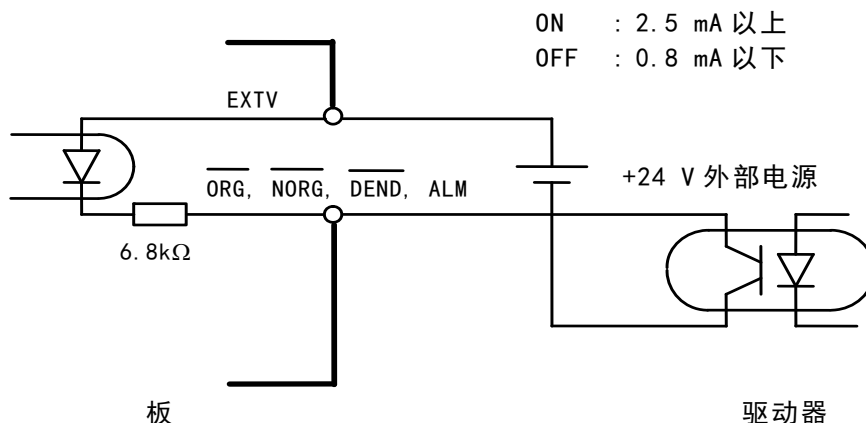


如果使用步进电机，则DEND端子必须保持断开。  
报警信号的输入逻辑可在软件中更改。

CWLM (CW 限制)、CCWLM (CCW 限制)

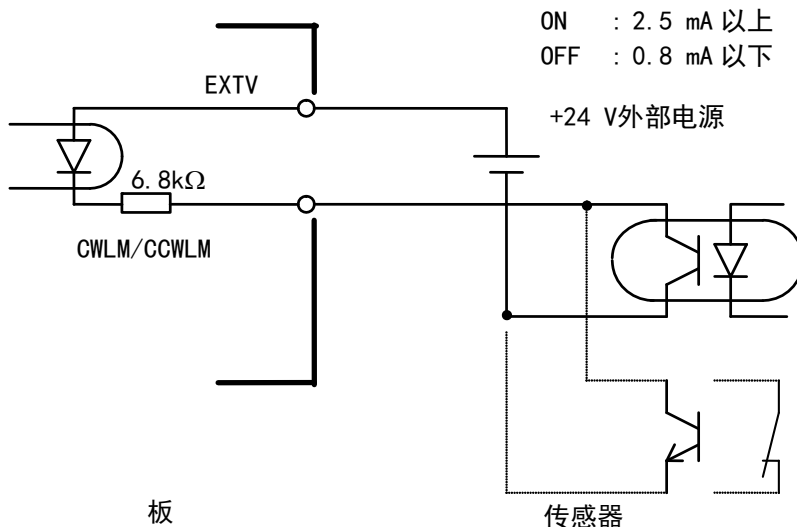

CWLM和CCWLM限位开关必须始终闭合。ORG和NORG开关必须始终打开。


ZORG (编码器-Z相) 信号

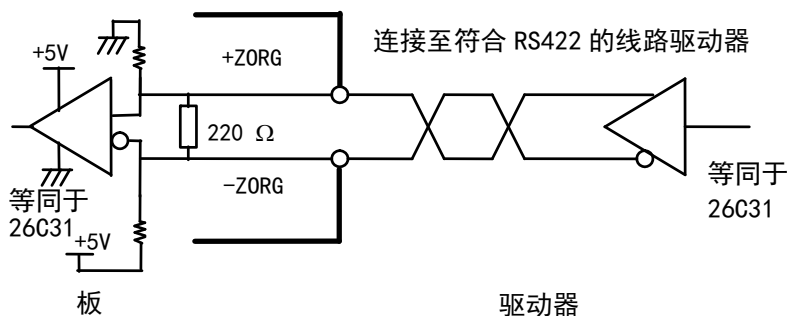

当编码器Z相信号用作原点信号时，必须连接此端子。

### 2.3.3 输出电路

#### CWP (CW 脉冲输出) / CCWP (CCW 输出) 信号

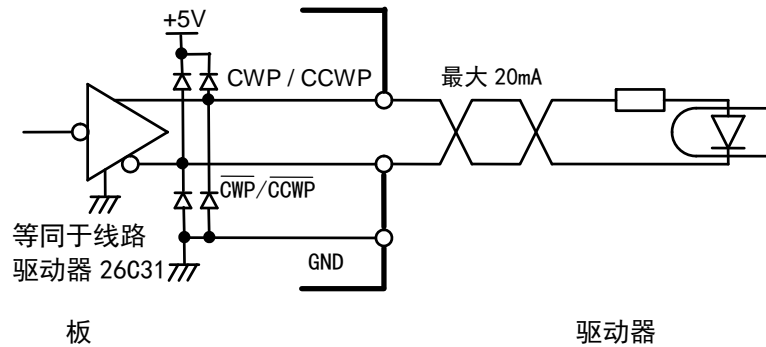


#### DRST (驱动器重置)


使用步进电机时无需连接 $\overline{\text{DRST}}$ 端子。

当伺服驱动器计数器重置输入为+5V接口时，可参考下图中的连接示例。


如果驱动器的限流电阻器低于 $150\Omega$ ，则需使用外部电阻器确保电阻大于或等于 $150\Omega$ 。

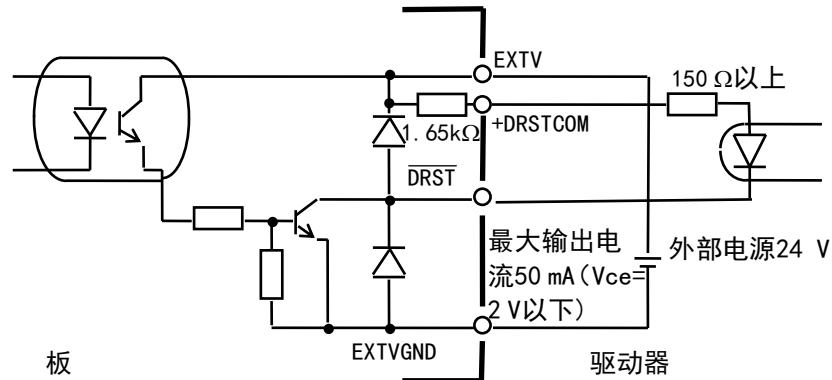

当伺服驱动器计数器重置输入为+24V接口时，可参考下图中的连接示例。

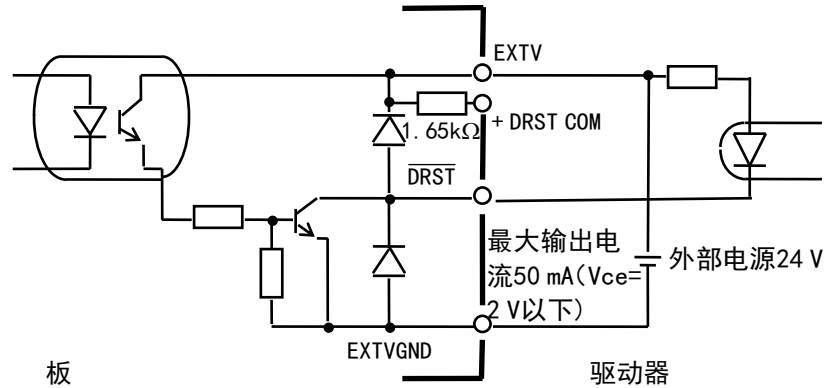

## SVON (Servo 启动)

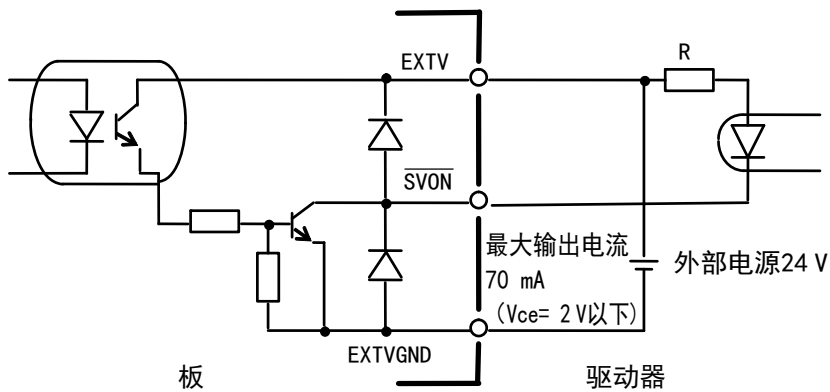

## 2.4 布线

## 2.4.1 最小化噪声干扰

将PG板连接至驱动器时请遵守下列准则：

采纳驱动器手册介绍的布线建议，最大限度降低噪声干扰。

在EXTV/EXTVGND主电源上使用静噪滤波器并确保一次和二次布线间隔至少为200 mm。

对于EXTV/EXTVGND以及使用双绞线的指令信号（如之前“输入和输出电路”中电路图所示），务必使用双绞线电缆。

使用屏蔽双绞线电缆将PG板连接至驱动器。

请遵循驱动器手册和制造商的屏蔽说明。

确保PG板和驱动器之间的布线尽量短（1.5 m以内），对其定位并确保尽量远离可能的噪声源。

对于控制器（控制单元）I/O中将使用的负载，不论是继电器还是电磁线圈，均确保使用配有电涌保护器的负载。如果没有电涌保护器，则在负载L侧安装一个二极管（或类似装置）。

对于传送带等外围设备，切换交流电机（感应电机、3相感应电机等）的旋转方向（启动、正转、反转）需要在线路之间安装适当的火花抑制器。抑制器距离电机越近，噪声抑制效果越好。



### 2.4.2 连接器

下表列出了PG板上的连接器以及用于布线的兼容连接器：

板上的插座		DX10A-100S (制造商: Hirose Electric Co., Ltd.)
线路插头 连接器	分别为压入式	DX30-100P (适用于AWG#30) DX30A-100P (适用于AWG#28)
	作为整体式压入	DX31-100P (适用于AWG#30) DX31A-100P (适用于AWG#28)
	焊接式	DX40-100P
连接器用于布线到盖子上		DX30M-100-CV1

如果使用的是选装电缆，请参阅本章第2.4.4节 *PG端子板引脚引线*。

## 2. 硬件

### 2.4.3 PG 板连接器针脚引线

PG板连接器（DX10A-100S）的针脚引线如下表所示。有关各信号的详细信息，请参阅第2.3.1节信号功能。如果使用的是选装电缆，请参阅本章第2.4.4节PG端子板针脚引线。

引脚	方向	信号	描述	引脚	方向	信号	描述
1	输入	CWLM1	轴1的CW限制信号 (*2)	51	输入	CWLM3	轴3的CW限制信号 (*2)
2	输入	CCWLM1	轴1的CCW限制信号 (*2)	52	输入	CCWLM3	轴3的CCW限制信号 (*2)
3	输入	$\overline{\text{NORG1}}$	轴1的近原点信号	53	输入	$\overline{\text{NORG3}}$	轴3的近原点信号
4	输入	$\overline{\text{ORG1}}$	轴1的零点信号 (*1)	54	输入	$\overline{\text{ORG3}}$	轴3的零点信号 (*1)
5	输入	CWLM2	轴2的CW限制信号 (*2)	55	输入	CWLM4	轴4的CW限制信号 (*2)
6	输入	CCWLM2	轴2的CCW限制信号 (*2)	56	输入	CCWLM4	轴4的CCW限制信号 (*2)
7	输入	$\overline{\text{NORG2}}$	轴2的近原点信号	57	输入	$\overline{\text{NORG4}}$	轴4的近原点信号
8	输入	$\overline{\text{ORG2}}$	轴2的零点信号 (*1)	58	输入	$\overline{\text{ORG4}}$	轴4的零点信号 (*1)
9	-	-	空闲	59	-	-	空闲
10	输入	ALM1	轴1的报警输入信号	60	输出	$\overline{\text{SVON1}}$	轴1的伺服启动输出信号
11	输入	ALM2	轴2的报警输入信号	61	输出	$\overline{\text{SVON2}}$	轴2的伺服启动输出信号
12	输入	ALM3	轴3的报警输入信号	62	输出	$\overline{\text{SVON3}}$	轴3的伺服启动输出信号
13	输入	ALM4	轴4的报警输入信号	63	输出	$\overline{\text{SVON4}}$	轴4的伺服启动输出信号
14	输入	EXTV	输入电路的外部电源	64	输入	EXTVGND	输入电路的外部电源GND
15	输入	EXTV	输入电路的外部电源	65	输入	EXTVGND	输入电路的外部电源GND
16	输出	+COM	CWP1、CCWP1 +COMMON	66	输出	+COM	CWP3、CCWP3 +COMMON
17	输出	CWP1	轴1的CW脉冲输出信号	67	输出	CWP3	轴3的CW脉冲输出信号
18	输出	$\overline{\text{CWP1}}$	轴1的反向CW脉冲输出	68	输出	$\overline{\text{CWP3}}$	轴3的反向CW脉冲输出
19	输出	CCWP1	轴1的CCW脉冲输出	69	输出	CCWP3	轴3的CCW脉冲输出
20	输出	$\overline{\text{CCWP1}}$	轴1的反向CCW脉冲输出	70	输出	$\overline{\text{CCWP3}}$	轴3的反向CCW脉冲输出
21	输出	$\overline{\text{+DRST COM1}}$	$\overline{\text{DRST1}}$ +COMMON	71	输出	$\overline{\text{+DRST COM3}}$	$\overline{\text{DRST3}}$ +COMMON
22	输出	$\overline{\text{DRST1}}$	轴1的驱动器重置信号	72	输出	$\overline{\text{DRST3}}$	轴3的驱动器重置信号
23	输入	$\overline{\text{DEND1}}$	轴1的检测末端信号	73	输入	$\overline{\text{DEND3}}$	轴3的检测末端信号
24	-	-	空闲	74	-	-	空闲
25	-	-	空闲	75	-	-	空闲

引脚	方向	信号	描述	引脚	方向	信号	描述
26	—	—	空闲	76	—	—	空闲
27	—	—	空闲	77	—	—	空闲
28	—	—	空闲	78	—	—	空闲
29	输入	+ZORG1	轴1的编码器+Z相信号	79	输入	+ZORG3	轴3的编码器+Z相信号
30	输入	-ZORG1	轴1的编码器-Z相信号	80	输入	-ZORG3	轴3的编码器-Z相信号
31	—	—	空闲	81	—	—	空闲
32	输出	+COM	CWP2、CCWP2 +COMMON	82	输出	+COM	CWP4、CCWP4 +COMMON
33	输出	CWP2	轴2的CW脉冲输出	83	输出	CWP4	轴4的CW脉冲输出
34	输出	$\overline{\text{CWP2}}$	轴2的反向CW脉冲输出	84	输出	$\overline{\text{CWP4}}$	轴4的反向CW脉冲输出
35	输出	CCWP2	轴2的CCW脉冲输出	85	输出	CCWP4	轴4的CCW脉冲输出
36	输出	$\overline{\text{CCWP2}}$	轴2的反向CCW脉冲输出	86	输出	$\overline{\text{CCWP4}}$	轴4的反向CCW脉冲输出
37	输出	+DRST COM2	$\overline{\text{DRST2}}$ +COMMON	87	输出	+DRST COM4	$\overline{\text{DRST4}}$ +COMMON
38	输出	$\overline{\text{DRST2}}$	轴2的驱动器重置信号	88	输出	$\overline{\text{DRST4}}$	轴4的驱动器重置信号
39	输入	$\overline{\text{DEND2}}$	轴2的检测末端信号	89	输入	$\overline{\text{DEND4}}$	轴4的检测末端信号
40	—	—	空闲	90	—	—	空闲
41	—	—	空闲	91	—	—	空闲
42	—	—	空闲	92	—	—	空闲
43	—	—	空闲	93	—	—	空闲
44	—	—	空闲	94	—	—	空闲
45	输入	+ZORG2	轴2的编码器+Z相信号	95	输入	+ZORG4	轴4的编码器+Z相信号
46	输入	-ZORG2	轴2的编码器-Z相信号	96	输入	-ZORG4	轴4的编码器-Z相信号
47	—	—	空闲	97	—	—	空闲
48	—	—	空闲	98	—	—	空闲
49	—	—	空闲	99	—	—	空闲
50	—	GND	接地	100	—	GND	接地

- (\*1) 当使用伺服电机时，如果将编码器Z相信号用作原点信号，则保持此端子断开。
- (\*2) 当限制信号状态为OFF时（输入电路中的光耦合器为OFF），视为轴超出允许的工作范围，将停止生成脉冲。因此，必须连接至外部电源，以便在系统配置不使用限制信号时，限制信号仍始终保持ON。

## 2.4.4 PG 端子板针脚引线

使用选装电缆时，会提供2个端子板。这些端子板的针脚引线如以下两个表所示。括号中的引脚数为PG板连接器上的引脚数。有关各信号的详细信息，请参阅第2.3.1节信号功能。

PG 端子板 1


引脚	信号	描述	引脚	信号	描述
1 (16)	+COM	CWP1、CCWP1 +COMMON	26 (32)	+COM	CWP2、CCWP2 +COMMON
2 (17)	CWP1	轴 1 的 CW 脉冲输出信号	27 (33)	CWP2	轴 2 的 CW 脉冲输出
3 (18)	$\overline{\text{CWP1}}$	轴 1 的反向 CW 脉冲输出	28 (34)	$\overline{\text{CWP2}}$	轴 2 的反向 CW 脉冲输出
4 (19)	CCWP1	轴 1 的 CCW 脉冲输出	29 (35)	CCWP2	轴 2 的 CCW 脉冲输出
5 (20)	$\overline{\text{CCWP1}}$	轴 1 的反向 CCW 脉冲输出	30 (36)	$\overline{\text{CCWP2}}$	轴 2 的反向 CCW 脉冲输出
6 (21)	+ DRST COM1	$\overline{\text{DRST1}}$ +COMMON	31 (37)	+ DRST COM2	$\overline{\text{DRST2}}$ +COMMON
7 (22)	$\overline{\text{DRST1}}$	轴 1 的驱动器重置信号	32 (38)	$\overline{\text{DRST2}}$	轴 2 的驱动器重置信号
8 (23)	$\overline{\text{DEND1}}$	轴 1 的检测末端信号	33 (39)	$\overline{\text{DEND2}}$	轴 2 的检测末端信号
9 (24)	-	空闲	34 (40)	-	空闲
10 (25)	-	空闲	35 (41)	-	空闲
11 (26)	-	空闲	36 (42)	-	空闲
12 (27)	-	空闲	37 (43)	-	空闲
13 (28)	-	空闲	38 (44)	-	空闲
14 (29)	+ZORG1	轴 1 的编码器+Z 相信号	39 (45)	+ZORG2	轴 2 的编码器+Z 相信号
15 (30)	-ZORG1	轴 1 的编码器-Z 相信号	40 (46)	-ZORG2	轴 2 的编码器-Z 相信号
16 (31)	-	空闲	41 (47)	-	空闲
17 (48)	-	空闲	42 (49)	-	空闲
18 (9)	-	空闲	43 (50)	GND	接地
19 (60)	$\overline{\text{SVON1}}$	轴 1 的伺服启动输出信号	44 (61)	$\overline{\text{SVON2}}$	轴 2 的伺服启动输出信号
20 (10)	ALM1	轴 1 的报警输入信号	45 (11)	ALM2	轴 2 的报警输入信号
21 (1)	CWLM1	轴 1 的 CW 限制信号	46 (5)	CWLM2	轴 2 的 CW 限制信号
22 (2)	CCWLM1	轴 1 的 CCW 限制信号	47 (6)	CCWLM2	轴 2 的 CCW 限制信号
23 (3)	$\overline{\text{NORG1}}$	轴 1 的近原点信号	48 (7)	$\overline{\text{NORG2}}$	轴 2 的近原点信号
24 (4)	$\overline{\text{ORG1}}$	轴 1 的原点信号	49 (8)	$\overline{\text{ORG2}}$	轴 2 的原点信号
25 (14)	EXTV	输入电路的外部电源	50 (64)	EXTV GND	输入电路的外部电源 GND

PG 端子板 2

引脚	信号	描述	引脚	信号	描述
1 (66)	+COM	CWP3、CCWP3 +COMMON	26 (82)	+COM	CWP4、CCWP4 +COMMON
2 (67)	CWP3	轴 3 的 CW 脉冲输出信号	27 (83)	CWP4	轴 4 的 CW 脉冲输出
3 (68)	$\overline{\text{CWP3}}$	轴 3 的反向 CW 脉冲输出	28 (84)	$\overline{\text{CWP4}}$	轴 4 的反向 CW 脉冲输出
4 (69)	CCWP3	轴 3 的 CCW 脉冲输出	29 (85)	CCWP4	轴 4 的 CCW 脉冲输出
5 (70)	$\overline{\text{CCWP3}}$	轴 3 的反向 CCW 脉冲输出	30 (86)	$\overline{\text{CCWP4}}$	轴 4 的反向 CCW 脉冲输出
6 (71)	+ DRST COM3	$\overline{\text{DRST3}}$ +COMMON	31 (87)	+ DRST COM4	$\overline{\text{DRST4}}$ +COMMON
7 (72)	$\overline{\text{DRST3}}$	轴 3 的驱动器重置信号	32 (88)	$\overline{\text{DRST4}}$	轴 4 的驱动器重置信号
8 (73)	$\overline{\text{DEND3}}$	轴 3 的检测末端信号	33 (89)	$\overline{\text{DEND4}}$	轴 4 的检测末端信号
9 (74)	-	空闲	34 (90)	-	空闲
10 (75)	-	空闲	35 (91)	-	空闲
11 (76)	-	空闲	36 (92)	-	空闲
12 (77)	-	空闲	37 (93)	-	空闲
13 (78)	-	空闲	38 (94)	-	空闲
14 (79)	+ZORG3	轴 3 的编码器+Z 相信号	39 (95)	+ZORG4	轴 4 的编码器+Z 相信号
15 (80)	-ZORG3	轴 3 的编码器-Z 相信号	40 (96)	-ZORG4	轴 4 的编码器-Z 相信号
16 (81)	-	空闲	41 (97)	-	空闲
17 (98)	-	空闲	42 (99)	-	空闲
18 (59)	-	空闲	43 (100)	GND	接地
19 (62)	$\overline{\text{SVON3}}$	轴 3 的伺服启动输出信号	44 (63)	$\overline{\text{SVON4}}$	轴 4 的伺服启动输出信号
20 (12)	ALM3	轴 3 的报警输入信号	45 (13)	ALM4	轴 4 的报警输入信号
21 (51)	CWLM3	轴 3 的 CW 限制信号	46 (55)	CWLM4	轴 4 的 CW 限制信号
22 (52)	CCWLM3	轴 3 的 CCW 限制信号	47 (56)	CCWLM4	轴 4 的 CCW 限制信号
23 (53)	$\overline{\text{NORG3}}$	轴 3 的近原点信号	48 (57)	$\overline{\text{NORG4}}$	轴 4 的近原点信号
24 (54)	$\overline{\text{ORG3}}$	轴 3 的原点信号	49 (58)	$\overline{\text{ORG4}}$	轴 4 的原点信号
25 (15)	EXTV	输入电路的外部电源	50 (65)	EXTVGND	输入电路的外部电源 GND

2.4.5 典型应用

伺服电机驱动器连接示例

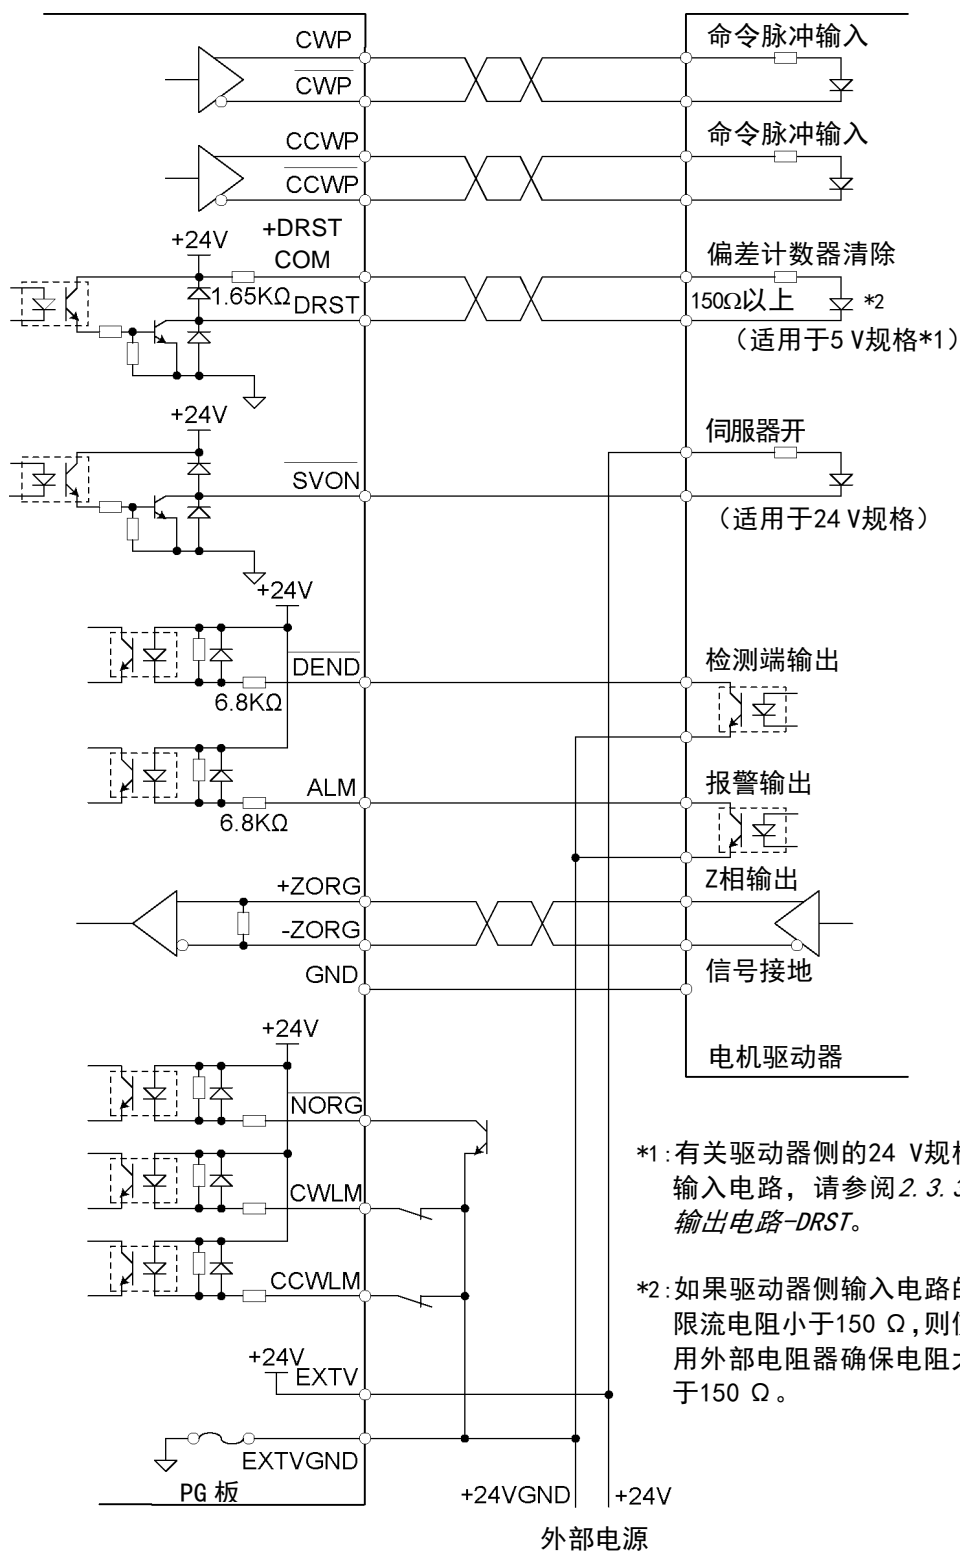

## 2.5 安全功能


PG动作系统支持与标准机器人相同的安全功能。下表所示为PG机器人支持各种系统安全功能的方式。

安全功能	PG 板上支持的功能
紧急停止输入	逐步（通过减速）或快速停止生成脉冲。可在软件中任选一种方式。这样仅通过软件支持此紧急停止功能。还必须在硬件中支持紧急停止。确保安装附加电路，以便在发生紧急情况下通过物理方式停止电机。请参阅下一页的示例电路图，图中在紧急停止信号输入至控制器时，电机驱动器电源切断。有关更多的详细信息，请参阅机器人控制器手册。
安全门输入	此输入的功能与标准机器人的输入功能相同。
高/低电量模式	此模式的功能与标准机器人的模式功能相同。 低电量和高电量状态情况下的加速度/减速度设置分别如下： 低电量       : 将限制加速度和减速度。加速度和减速度的默认值固定如下： 加速度:           10% 减速度:           5% 高电量       : 可以软件中设置的最大值实现最大速度、加速度和减速度。
启用开关输入	此输入的功能与标准机器人的输入功能相同。
模式开关输入	此输入的功能与标准机器人的输入功能相同。

有关更多安全功能，请参阅机器人控制器手册或EPSON RC+ 用户指南的“安全”章节。

## 2.5.1 紧急停止电路的典型应用

连接外部安全继电器

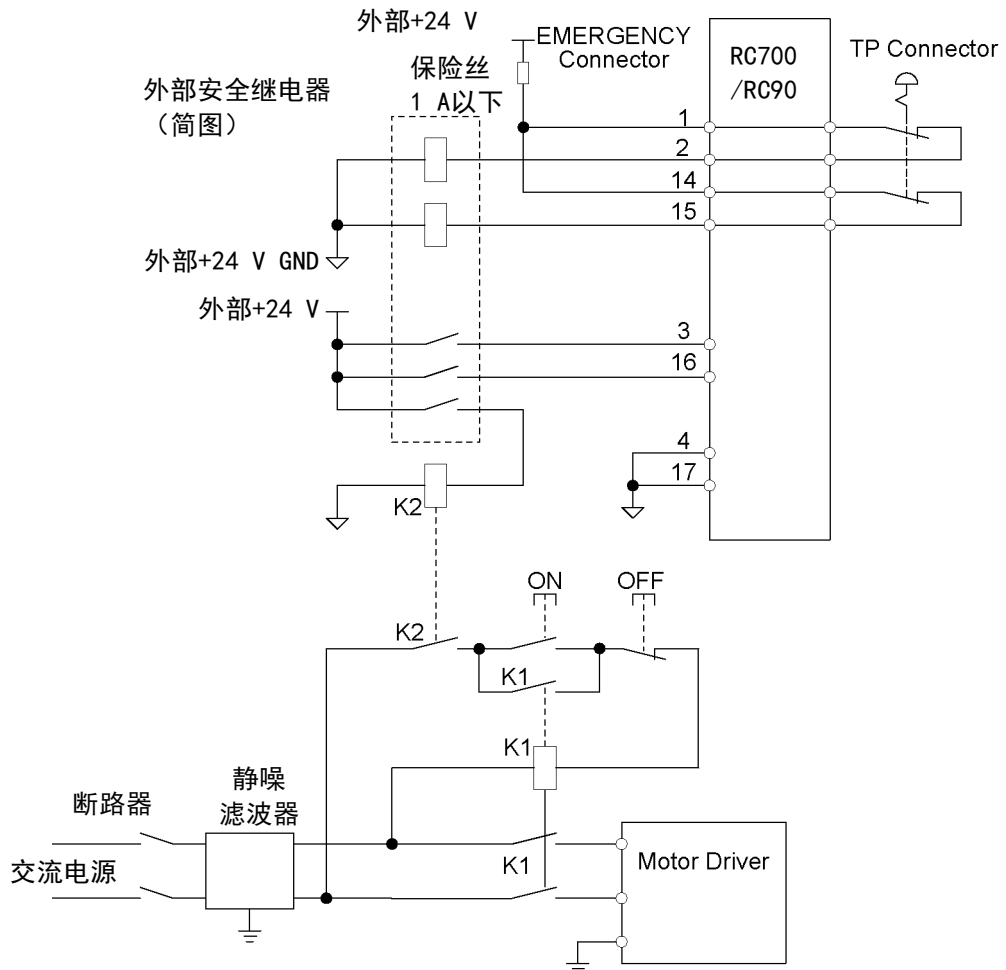

注意

■ 务必为线圈（电磁接触器、继电器等）或触点采取防电涌措施。如果未采取防电涌措施，电流可能会逆流。进而可能会导致外围设备损坏。



## 3. 软件

本章将介绍使用PG动作系统的软件设置。

### 3.1 在EPSON RC+ 中创建PG机器人


PG动作系统最多可以控制每个PG板的4个轴，因此，根据每个机器人的轴数不同，每个板可有1至4个PG机器人。

注  
👉


如果还在同一系统中将PG板用于传送带跟踪，则这些板仅可用于传送带跟踪编码器。用于PG动作系统的PG板单独使用，但会与用于传送带跟踪的PG板一同列举在系统中。如果在系统中添加一个PG板与动作系统一同使用，且已有一个或多个板用于传送带跟踪，则PG板#将为传送带跟踪PG板之后的下一个板。例如，如果添加1个PG板用于传送带跟踪，并添加一个板用于PG动作，那么该板将为#2。

按照以下步骤在EPSON RC+ 中创建PG机器人：

- (1) 打开控制器并启动EPSON RC+。
- (2) 选择[设置]-[设置控制器]-[机器人]。

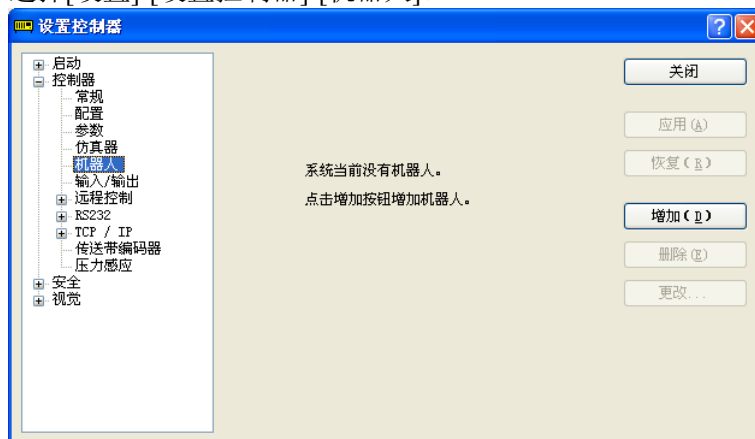


- (3) 点击**增加**按钮。将显示“添加新建机器人”对话框。输入机器人的名称和序列号。选择**PG**动作系统。

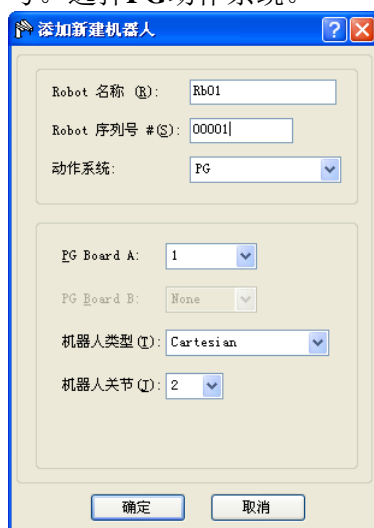

### 3. 软件

---

- (4) 选择PG Board A，机器人类型，以及机器人使用的关节数。  
对于直角坐标机器人，选择“Cartesian”。  
对于关节型机器人，选择“Joint”。  
若关节型机器人的关节超过5个，还要选择“PG Board B”。
- (5) 点击**确定**并重启控制器。
- (6) 控制器重启后，PG板即添加至EPSON RC+。

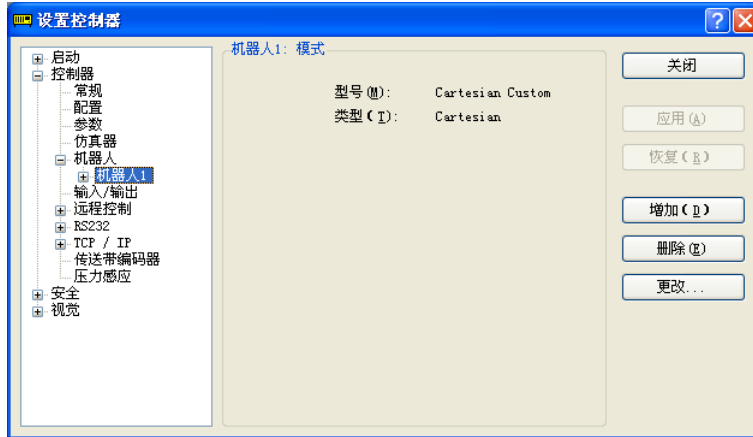

## 3.2 PG机器人配置

一旦PG机器人已添加至系统，则必须对其进行配置，完成PG机器人配置。

### 3.2.1 PG 机器人参数概览

配置PG机器人的参数：

- (1) 启动EPSON RC+。
- (2) 选择[设置]-[设置控制器]-[机器人]。
- (3) 选择想要编辑设置的PG机器人的PG参数。



- (4) 按照3.2.3 PG参数Joint 中的说明更改参数设置。  
点击**应用**保存新设置。



注意

■ 设置 PG 机器人参数时要额外小心。

如果参数设置不当，机器人可能会意外移动。机器人意外移动极其危险，可能会导致机器人和/或外围设备损坏。

### 3.2.2 PG 参数

此对话框允许您为新机器人配置参数。如果您已有来自之前创建的PG机器人的数据文件，则点击<确定>接受默认参数，然后使用<加载参数>按钮加载数据文件。

如果您已有之前创建的PG机器人数据文件

按照第3.2.4节备份和恢复参数数据 中的说明加载数据文件。

如果尚无数据文件，则按照后续章节内容配置PG机器人参数。

如果尚无数据文件

在下图所示的对话框中设置PG机器人参数。



#### 用户型号名称

在此处命名机器人模型。最多可使用32个字母字符创建自己的类型名称。

此处输入的用户模型名称将在机器人配置中以机器人类型出现。用户模型名称不会影响机器人的操作。

#### 型号版本

它表示4位十六进制数形式的数据版本。此信息不会影响机器人操作。版本号旨在供个人标识采用相同用户模型名称的机器人的不同版本。

#### Home Speed

此参数会在执行**Home**时以最大速度的百分比形式设置速度。数值必须为1至100之间的整数。

#### Home Accel

此参数会在执行Home时以最大加速度的百分比形式设置加速度。数值必须为1至100之间的整数。

#### Mcal Speed

此参数会在执行MCAL时以最大速度的百分比形式设置速度。数值必须为1至100之间的整数。

### Mcal Accel

此参数会在执行MCAL时以最大加速度的百分比形式设置加速度。数值必须为1至100之间的整数。



指定此参数以使MCAL在120秒内完成。

如果在执行MCAL期间未在120秒以内完成各关节的校准，则会发生错误4083：MCAL未及时完成。

### 3.2.3 PG 参数 Joint



参数	值
S曲线	停用
步进延迟	20 msec
初始脉冲宽度	5000 Hz
电机类型	步进电动机
定义回原点时各轴顺序	1
定义校准时各轴顺序	1
关节减速比	10 mm or deg
警报逻辑	低活跃
脉冲减速比	1000 pls
脉冲输出	CW/CCW
脉冲占空比	5 pls
清除 MCal	假
扫描延迟	50 msec
停止模式限制	快速停止
物理/逻辑脉冲:	一样
限制延迟	300 msec
校准类型	0
校准向导	正常
原边缘检测速度	300 pls/sec
原点脉冲	0 pls
最大范围	1000 pls
最大加速度	500000 pls/sec/sec
最大减速度	500000 pls/sec/sec
最大速度	100000 pls/sec
最小范围	0 pls

**警报逻辑**

当在下拉列表中选择“高活跃”或“低活跃”时，ALM输入逻辑的定义如下所示：

高活跃	当 ALM 输入端子处的输入为高活跃时，报警状态有效。
低活跃	当 ALM 输入端子处的输入为低活跃时，报警状态有效。

**校准向导**

此设置会定义校准机械原点时关节移动的方向：

正常	关节在校准机械原点时沿正常方向移动。
反向	关节在校准机械原点时沿相反方向移动。

**校准步进延迟**

步进延迟会为信号检测期间的低速、逐脉冲操作设置每脉冲的延迟时间（单位：ms）。

其数值必须为0至1275之间的整数，并且为5的倍数（单位：ms）。

**校准限制延迟**

限制延迟会设置校准期间检测到CCW或CW限制之后，开始反向动作之前的持续时间（单位：ms）。

其数值必须为0至1275之间的整数，并且为5的倍数（单位：ms）。

**校准原边缘检测速度**

此参数为检测传感器边缘的速度，单位：脉冲数/秒。

数值必须为1至65535之间的整数。

**校准扫描延迟**

扫描延迟会设置校准期间输入停止命令之后，反向动作开始之前的持续时间（单位：ms）。

其数值必须为0至1275之间的整数，并且为5的倍数（单位：ms）。

**校准类型ORG**

校准类型会指定用以校准机械原点的校准方法。共有7种校准类型0、1、2、3、4、5和10。有关每种类型的详细信息，请参阅4.校准类型。

**清除MCaI**

选中此框会在执行MOTOR OFF或SFREE时清除现有的MCAL记录。执行MOTOR OFF或SFREE需要在通过任一此类指令释放电机的伺服控制后执行MCAL。

<b>假</b>	执行MOTOR OFF或SFREE时不会清除MCAL记录。如果是驱动关节的步进电机，则必须取消选中此框。
<b>真</b>	执行MOTOR OFF或SFREE时将清除MCAL记录。执行MOTOR OFF或SFREE需要在通过任一此类指令释放电机的伺服控制后执行MCAL。如果是连接至驱动关节的SVON输出的伺服电机，则必须选中此框。

**连续动作**

启用任一方向的连续旋转。旋转工作台或其他控件时会使用此参数。仅适用于关节型机器人。

<b>禁用</b>	连续操作未启用（默认）
<b>启用</b>	<p>连续操作启用</p> <p>如果连续操作启用，则不会执行正常的绝对位置管理。此外，只有连续旋转的动作命令（PG_Scan、PG_SlowStop、PG_FastStop）处于启用状态，使用其他动作命令，机器人不会移动。</p> <p>PG_Scan 0: 沿 CW 方向连续动作。</p>

**默认Horder**

执行**Home**（移至用户定义的起始点位置的命令）时，各关节将以**Horder**命令指定的顺序移至定义的起始点位置。

当用户点击工具|机器人管理器|起始点配置中的**默认**按钮时，将使用这些数值。

有关详细信息，请参阅3.3.3 [起始点配置]。

**默认MCORDR**

执行MCAL（校准至起始点位置）时，将会以MCORDR命令指定的顺序将各关节校准至机械起始点位置。

当点击工具|机器人管理器|Mcal order中的**默认**按钮时，将使用这些数值。

有关详细信息，请参阅3.3.4 [Mcal顺序]。

### 初始脉冲宽度

使用该参数可控制初始脉冲宽度，以防步进电机发生功率波动。数值范围为1~8388607。

### 停止模式限制

指定限制信号OFF时停止机器人的方式。从下拉列表框中选择**快速停止**（立即停止）或**减速停止**（逐渐减速至停止）。

### 边缘脉冲

在无加速度或减速度进行校准过程中，如果检测到校准信号，机械臂会在沿行进方向移动边缘脉冲所示的距离后停止。此参数用于通过原点信号抖振或搜索来防止错误检测。数值必须为1至65535之间的整数。

### 最大加速度、最大减速度、最大速度

这些参数对应于SPEL+ 命令SPEED 100和ACCEL 100、100，其数值均为百分比。

最大速度	[脉冲数/秒]	实际数值范围为 0.1~6553400.0
最大加速度	[脉冲数/秒 <sup>2</sup> ]	
最大减速度	[脉冲数/秒 <sup>2</sup> ]	实际数值范围为 200.0~400000000.0

### 最大范围、最小范围

这是机器人的默认工作范围。其值必须为-2147483648~2147483647之间的带符号整数。

当用户点击工具|机器人管理器|范围中的**缺省**按钮时，将使用这些值。

有关详细信息，请参阅3.3.2 [范围]。

### 电机类型

指定目标电机类型。选择**伺服电动机**或**步进电动机**。

如果选择**伺服电动机**，以下信号将生效：伺服驱动器的定位输出（DEND）、计数器重置输入（DRST）和伺服启动（SVON）。

### 原点脉冲

指定校准后的脉冲位置。指定的脉冲值即使用MCal校准后机械臂所处的位置。数值必须为正/负整数。

### 物理/逻辑脉冲

在SPEL+ 中设置电机旋转方向与脉冲值（坐标值）的关系。从下拉列表中选择“一样”或“相反”。

一样	随着物理编码器值的增大，SPEL+ 脉冲值增大。
相反	随着物理编码器值的增大，SPEL+ 脉冲值减小。



### 脉冲输出

从下拉列表中选择脉冲输出类型，以匹配电机驱动器的规格：

脉冲/方向	对于此设置，脉冲信号来自 CWP 输出，而方向信号将来自 CCWP 输出。CCWP 为低电平时，方向将为+ (CW)；CCWP 为高电平时，方向将为- (CCW)。
CW/CCW	对于此设置，+ (CW)方向的脉冲来自 CWP 端子，而- (CCW)方向的脉冲将来自 CCWP 端子。

### 关节减速比、脉冲减速比

定义与行程距离相对应的脉冲数，单位为毫秒或度。

此参数将脉冲数设为缩减比脉冲，将行程距离（角度）设为缩减比关节。

输入范围为1.0~1000000.0之间的整数。

### 相对运动

沿任一方向启用相对旋转动作。用于控制旋转分度台等控件。仅适用于关节型机器人。

禁用	相对运动未启用（默认）
启用	相对运动启用 相对运动启用时，不会执行正常的绝对位置管理。动作命令的点数据视为与当前位置的相对行程量。 Go XY(100, 0, 0, 0) `表示从当前位置移动 100 mm 或 100 度。

### S曲线

将加速度速度曲线设为直线或S曲线加速度/减速度。

停用	直线加速度/减速度（默认）
启用	S 曲线加速度/减速度 在 S 曲线加速度/减速度中，它会创建平稳改变速度的加速度/减速度曲线。 此外，它还可以防止小距离动作时发生三角形驱动。

### Z关节

在SPEL+ 中执行JUMP命令时，将关节指定为Z关节（垂直操作关节）。对于直角坐标机器人，Z关节固定为关节3。

### 3.2.4 备份和恢复参数数据


创建PG机器人之后，可在文件中保存此机器人的参数数据。该文件可用作备份，亦可用于在其他系统上创建PG机器人。

备份PG机器人参数数据：

- (1) 从[设置]菜单中选择[设置控制器]。
- (2) 从[设置控制器]中选择[机器人]。
- (3) 从[机器人]列表中选择所需的PG机器人，然后选择PG参数。
- (4) 点击<保存>按钮。



- (5) 浏览到所需的位置并输入所需的文件名。

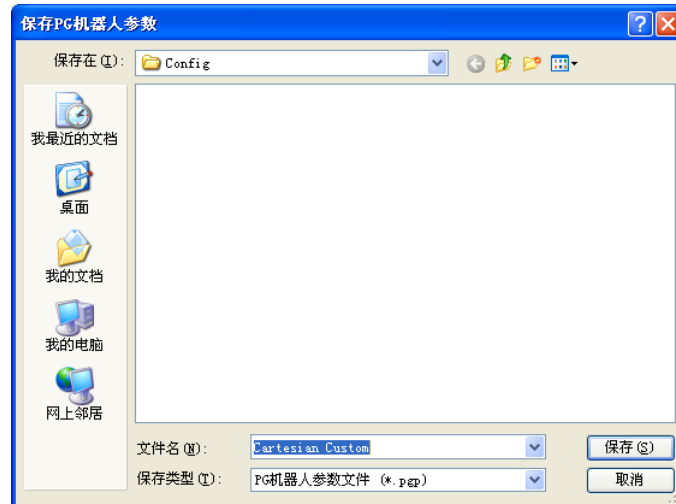


- (6) 点击<保存>按钮。

恢复PG机器人参数数据：

- (1) 从[设置]菜单中选择[设置控制器]。
- (2) 从[设置控制器]中选择[机器人]。
- (3) 从[机器人]列表中选择所需的PG机器人，然后选择PG参数。
- (4) 点击<装载>按钮。



- (5) 浏览到所需的位置并选择所需的文件名。

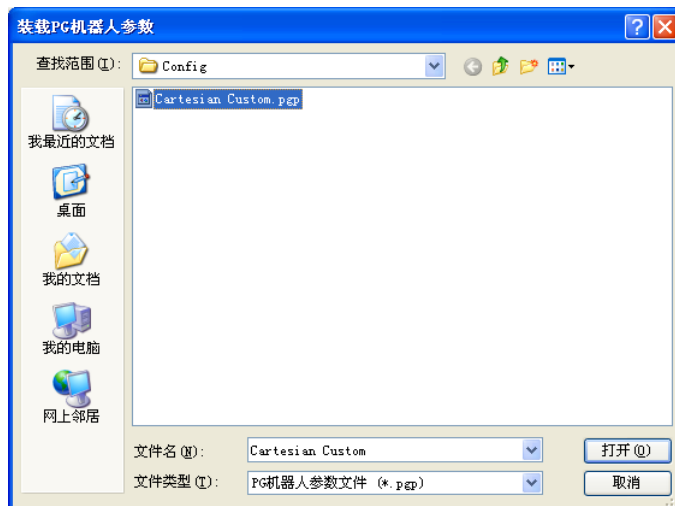

- (6) 点击<打开>按钮。此时便会装载参数。

### 3.3 [机器人管理器]配置

PG机器人参数配置完成后，需要在[机器人管理器]中设置参数。

#### 3.3.1 [机器人管理器]概述

用于控制机器人电机及功率、步进机器人和示教点，并查看/编辑机器人的多个参数。有关详细信息，请参阅EPSON RC+ 用户指南：5.11.1 [机器人管理器]命令（工具菜单）。

本节将介绍PG机器人参数设置的相关说明。


#### 如何编辑[机器人管理器]

- (1) 启动EPSON RC+ 。
- (2) 从[工具]菜单中选择[机器人管理器]。



- (3) 按照第3.3.2节[范围]或后续章节内容更改参数。
- (4) 点击<应用>按钮保存新设置。

## 3.3.2 [范围]

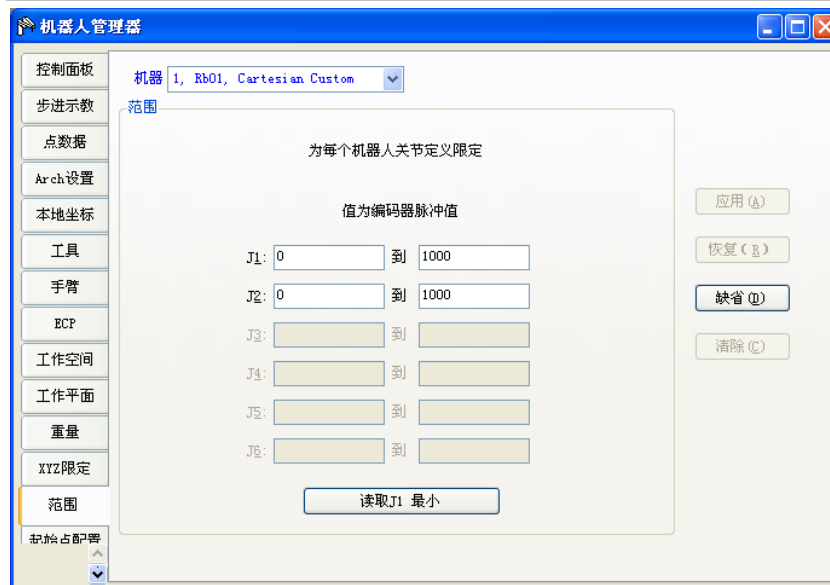

设置机器人动作范围。如果想要加载第3.2.3节PG参数Joint中设置的默认值，则点击<缺省>按钮。

对于每个关节（J1至J4），在左侧和右侧框内分别指定最小值和最大值。数值必须为-2147483647至2147483647范围内的带符号整数。

## 3.3.3 [起始点配置]



执行HOME（移至用户定义的起始点位置的命令）时，各关节将以HORDR命令指定的顺序移至定义的起始点位置。

如果想要加载第3.2.3节PG参数Joint中设置的默认值，则点击<缺省>按钮。

J1至J6分别表示关节1至关节6，这些关节将以步骤1至步骤4指定的顺序移至用户定义的起始点位置。在示例中，关节2将在关节1完成校准并移至等待位置之后移至用户定义的起始点位置。

### 3.3.4 [Mcal 顺序]



指定此参数以使MCAL在120秒内完成。



如果在执行MCAL期间未在120秒以内完成各关节的校准，则会发生错误4083：MCAL未按时完成。

执行MCAL（校准至起始点位置）时，将会以MCORDR命令指定的顺序将各关节校准至机械起始点位置。此处输入的数值将指定MCORDR的默认值。

如果想要加载第3.2.3节PG参数Joint中设置的默认值，则点击<缺省>按钮。

J1至J6分别表示关节1至关节6，这些关节将以步骤1至步骤4指定的顺序进行校准。在示例中，关节2将在关节1完成校准并移至原点位置之后校准至原点。

## 3.4 在EPSON RC+ 中使用PG机器人

PG机器人的性能与标准机器人类似。因此，机器人控制面板、点动与示教、点编辑器等的使用均与标准机器人的使用相同。

有关GUI使用和程序开发的详细信息，请参阅EPSON RC+ 用户指南。

后续章节将介绍针对PG机器人的附加信息。

### 3.4.1 PG 直角坐标机器人

PG直角坐标机器人可采用1至4个关节。关节名称如下表所示。

关节编号	关节名称
1	X
2	Y
3	Z
4	U

如果使用关节3，则将其固定为Z关节。不可将其他关节设为PG直角坐标机器人的Z关节。

Vision Guide支持配有2个或更多关节的直角坐标机器人。

PG直角坐标机器人支持Arm、Tool和Local。

### 3.4.2 PG 关节型机器人

PG关节型机器人没有XY坐标系。

视觉指南不支持关节型机器人（因为没有XY坐标系）。

PG关节型机器人不支持Arm、Tool和Local。

下表所示为检索关节型机器人的坐标所使用的函数。通常，对于关节型机器人，使用Agl和PAgl函数。但亦可使用如下所示的CX、CY、CZ、CU函数。

	关节						
	J1	J2	J3	J4	J5	J5	J7
当前位置	Agl(1) CX(Here)	Agl(2) CY(Here)	Agl(3) CZ(Here)	Agl(4) CU(Here)	Agl(5) CV(Here)	Agl(6) CW(Here)	Agl(7) CR(Here)
点坐标	PAgl(Pn, 1) CX(Pn)	PAgl(Pn, 2) CY(Pn)	PAgl(Pn, 3) CZ(Pn)	PAgl(Pn, 4) CU(Pn)	PAgl(Pn, 5) CV(Pn)	PAgl(Pn, 6) CW(Pn)	PAgl(Pn, 7) CR(Pn)

### 3.4.3 调谐

PG机器人驱动器的调谐由第三方电机驱动器进行处理。有关如何调谐驱动器，请参阅驱动器制造商的说明书。EPSON RC+ 未提供调谐驱动器的任何命令。但是，如果可以通过DLL控制驱动器，便可以在SPEL+ 程序中执行DLL函数。

#### 3.4.4 动作命令

PG机器人支持PTP (point to point)动作命令。这些命令包括Go、TGo（仅适用于直角坐标机器人）和Jump。

PG机器人的关节动作不同步。即当执行使用多个关节的动作命令时，关节不会同时完成各自的动作。

不支持CP动作（线性内插）命令。包括Move、TMove、Arc和Curve。

具有Z关节的PG机器人支持Jump动作命令。

CP ON情况下的PASS操作不连续。PASS操作不能持续到下一操作，完成顺畅的连续动作，即第一个PASS操作/命令的操作减速并移入正在加速动作的另一操作。通过CP ON命令尝试PASS操作只能使机器人每次执行一个动作。

#### 3.4.5 SLock 和 SFree

将伺服驱动器连接至SVON信号可通过SLock和SFree命令启用伺服励磁控制。但是，必须在解除伺服控制之前执行MCal。（这是因为机器人在无伺服控制时可能发生移位。）为了确保执行MCal，需在软件中设置如下：在系统配置[机器人对话框]中启用[清除MCal]。

当执行机器人动作命令，而未执行MCal命令时，会显示错误消息“错误4014: MCAL尚未完成。”。

步进电机本身不能控制励磁，并且在通常情况下，不能使用SVON输出信号。但是，通过执行SFree，便可以在电机实际接通时，在虚拟伺服解除状态下操作机器人。执行SFree时，确保执行SLock，以恢复励磁状态。

#### 3.4.6 模拟演示

模拟演示不直接支持PG机器人。对于待使用的PG机器人，PG板硬件必须已位于系统内。如果在EPSON RC+ 中启用模拟演示，则PG机器人将继续通过硬件运转。



### 3.4.7 PG 信号状态显示

PG板的输入和输出状态可显示在EPSON RC+ GUI上。

当选定PG机器人时，打开EPSON RC的[I/O监视器]并选择[PG状态]选项卡。

在操作模式下，[I/O监视器]中不能显示[PG状态]选项卡。



DRIVE信号会在输出脉冲方波时转换为“On”。但它并不表示脉冲方波本身的状态。

## 4. 校准类型

下表列出了7种校准类型。这些校准类型将确定在MCal期间确定机械原点的方式。

校准类型	传感器数量	校准完成时的传感器状态	标准步骤数	精度*1	校准时间*2
0	1	OFF	2	C	较短
1	1	ON	2	C	较短
2	1	OFF	4	B	较长
3	1	ON	4	B	较长
4	2	OFF	4 或 5	A	最长
5	2	ON	4 或 5	A	最长
10	2	ON	2	C	最短

\*1: A为最高精度, B次之, 然后是C。

\*2: 在120秒以内完成每个关节的校准。

### 每种校准类型的校准顺序

以下几页中的校准顺序表将使用以下惯例和符号：

● 或 ○ 搜索机械原点的起始位置。

↓ 暂停

▼ 完成校准的位置。（目标原点）



检测到信号时沿箭头方向加速度或减速度动作。（虚线部分表示从允许的工作范围外部返回至原点的动作。）



检测到信号时沿箭头方向无加速度或减速度的工作。



检测到信号时沿箭头方向的逐脉冲低速动作。

箭头表示两种操作速度如下：



以“PG机器人配置”对话框中“MCAL”选项卡上指定的速度运行。



以“PG机器人配置”对话框中“校准”选项上“原点边缘检测速度”指定的速度运行。

↓（暂停）旁标记以下符号表示暂停持续时间，如下所示：

LD 暂停并持续PG机器人配置对话框的校准选项卡上**Limit Delay**指定的延迟时间。

SD 暂停并持续PG机器人配置对话框的校准选项卡上**Scan Delay**指定的延迟时间。

JD 暂停并持续PG机器人配置对话框的校准选项卡上**Jog Delay**指定的延迟时间。

#### 4. 校准类型


---

无论指定哪种校准类型，布线方式均必须防止斗振。此外，还必须满足以下信号条件：

校准类型0	$\overline{\text{ORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
校准类型1	$\overline{\text{ORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
校准类型2	$\overline{\text{ORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
校准类型3	$\overline{\text{ORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
校准类型4	$\overline{\text{NORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
	$\overline{\text{NORG}}$ 信号边缘与 $\overline{\text{ORG}}$ 信号边缘的间隔：	5 msec或以上
	+ZORG/-ZORG脉冲宽度：	10sec或以上（使用伺服电机时）
校准类型5	$\overline{\text{NORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
	$\overline{\text{NORG}}$ 信号边缘与 $\overline{\text{ORG}}$ 信号边缘的间隔：	5 msec或以上
	+ZORG/-ZORG脉冲宽度：	10 $\mu$ sec或以上（使用伺服电机时）
校准类型10	$\overline{\text{NORG}}$ 脉冲宽度：	1 msec或以上
	$\overline{\text{NORG}}$ 信号边缘与 $\overline{\text{ORG}}$ 信号边缘的间隔必须足以允许机器人减速停止。	

### 校准类型 0


对于校准类型0，使用一个传感器完成校准。将传感器靠近CCW限制位置放置。配置传感器，使其沿CW方向检测ORG信号边缘（↑）。

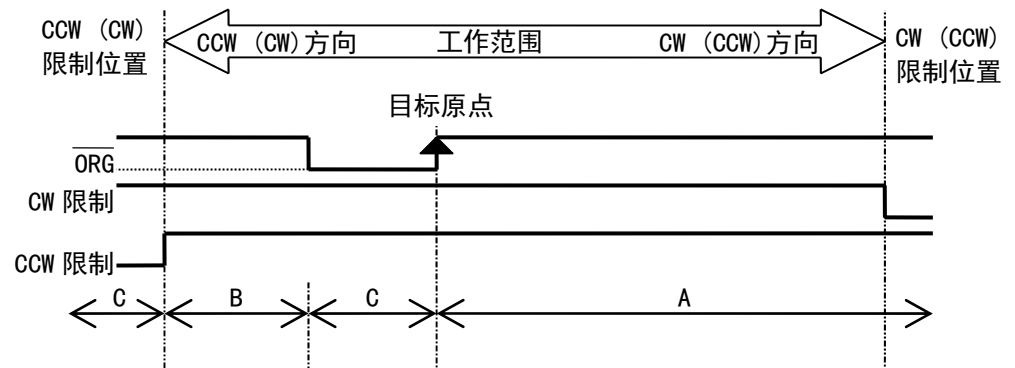

起始位置位于上图 A 范围内时。（操作：2 步）

<1>

<2>

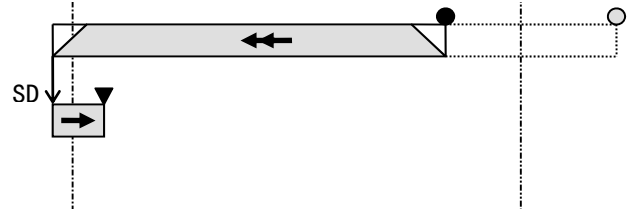


起始位置位于上图 B 范围内时。（操作：4 步）

<1>

<2>

<3>

<4>

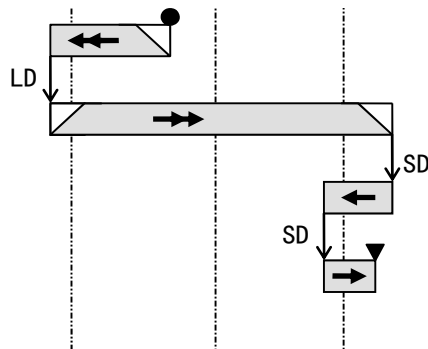


起始位置位于上图 C 范围内时。（操作：3 步）

<1>

<2>

<3>

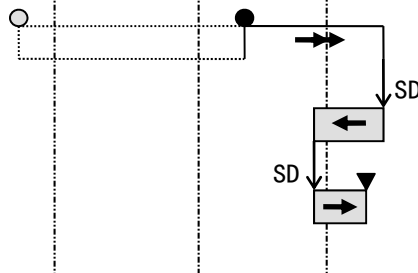


注


上述动作方向会受到系统配置|机器人中方向参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。

### 校准类型 1


对于校准类型1，使用一个传感器完成校准。将传感器靠近CCW限制位置放置。配置传感器，使其沿CCW方向检测ORG信号边缘(↓)。

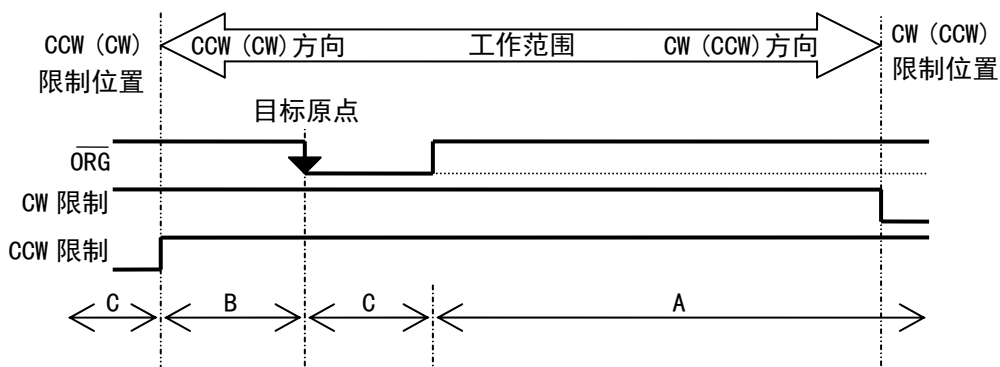


起始位置位于上图 A 范围内时。(操作: 2 步)

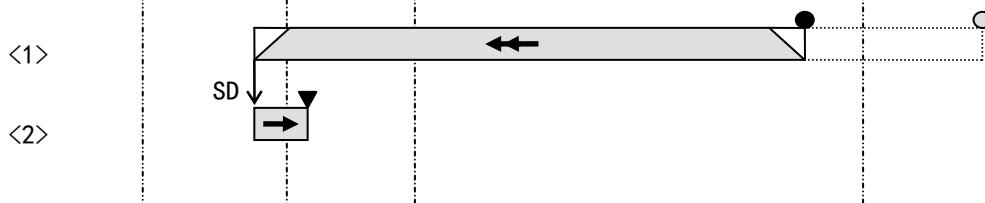

起始位置位于上图 B 范围内时。(操作: 4 步)

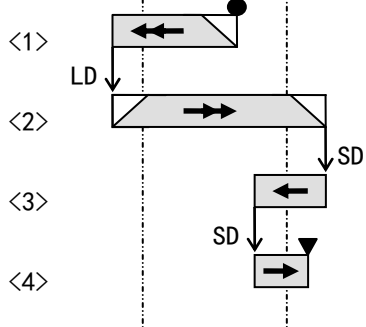


起始位置位于上图 C 范围内时。(操作: 3 步)

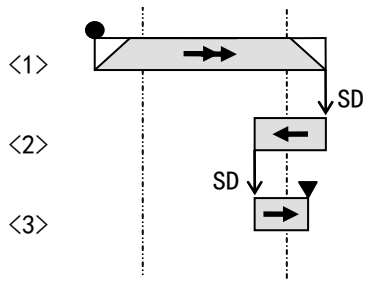


上述动作方向会受到系统配置|机器人中“方向”参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。

## 校准类型 2


对于校准类型2，使用一个传感器完成校准。将传感器靠近CCW限制位置放置。配置传感器，使其沿CW方向检测ORG信号边缘（↑）。

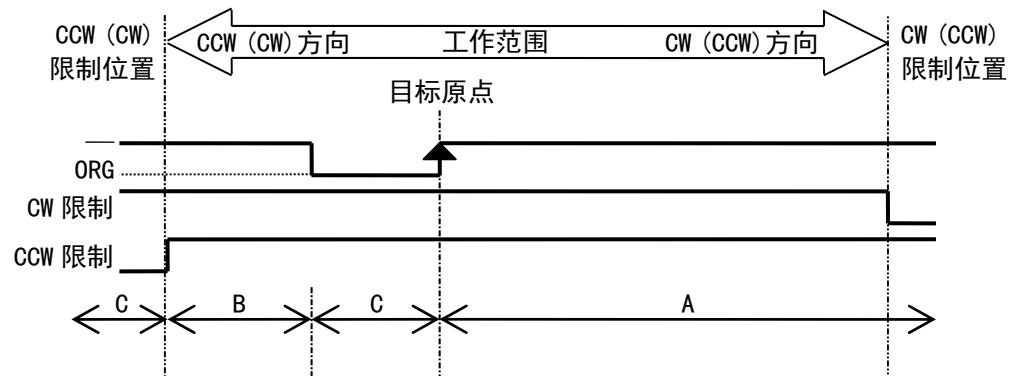


起始位置位于上图 A 范围内时。（操作：4 步）

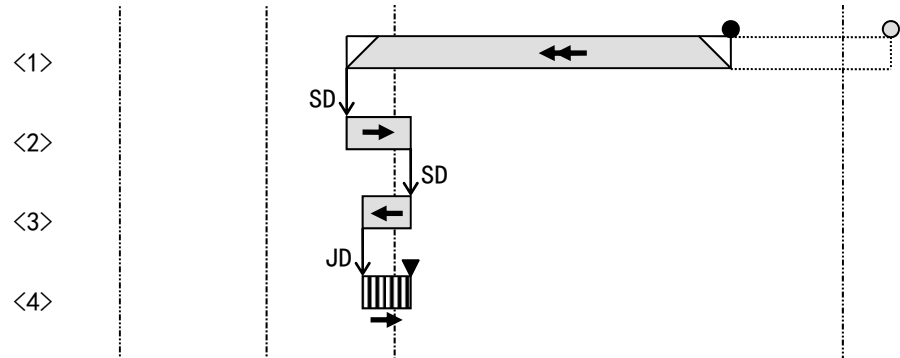

起始位置位于上图 B 范围内时。（操作：4 步）

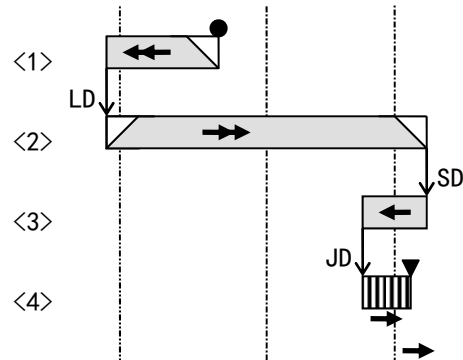


起始位置位于上图 C 范围内时。（操作：3 步）

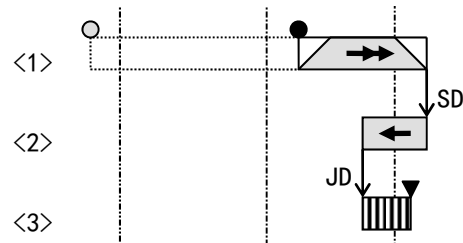


上述动作方向会受到系统配置|机器人中“方向”参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。

### 校准类型 3


对于校准类型3，使用一个传感器完成校准。将传感器靠近CCW限制位置放置。配置传感器，使其沿CCW方向检测ORG信号边缘(↓)。

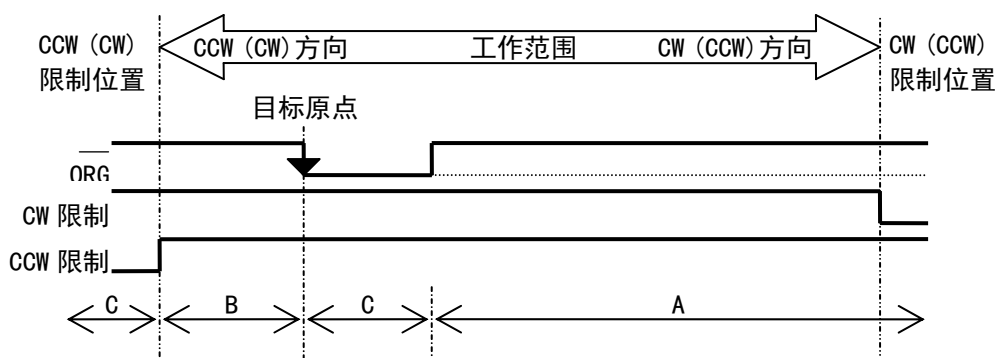


起始位置位于上图 A 范围内时。(操作: 4 步)

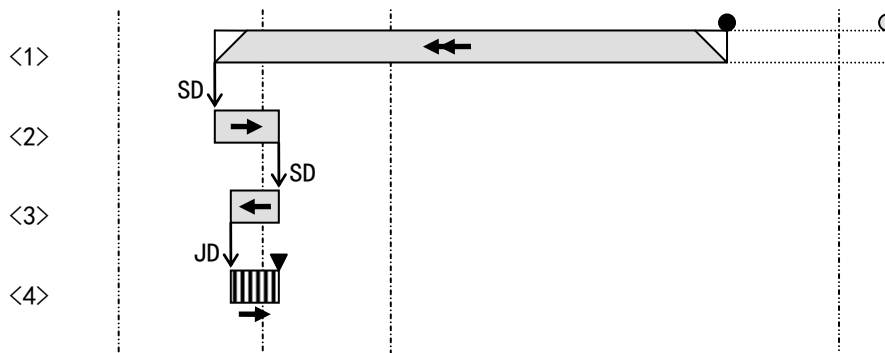

起始位置位于上图 B 范围内时。(操作: 4 步)

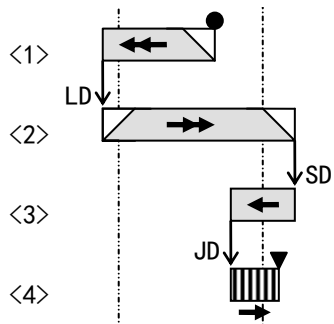

起始位置位于上图 C 范围内时。(操作: 3 步)

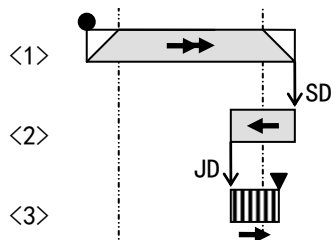


上述动作方向会受到系统配置|机器人中“方向”参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。



### 校准类型 4


在校准类型4中，使用两个传感器完成校准。首先使用NORG信号进行粗略定位。然后，若要更为精确地定位，需检测ORG信号（若使用步进电机）或ZORG信号（若使用伺服电机）。沿CCW限制位置方向放置NORG传感器。将ORG传感器置于电机的旋转轴上，若使用步进电机，则保持+ZORG断开。若使用伺服电机，则将伺服电机的+Z相连接至+ZORG并将-Z相连接至-ZORG。使用伺服电机时，保持ORG断开。在校准类型4中，使用NORG信号进行粗略定位的顺序如下：

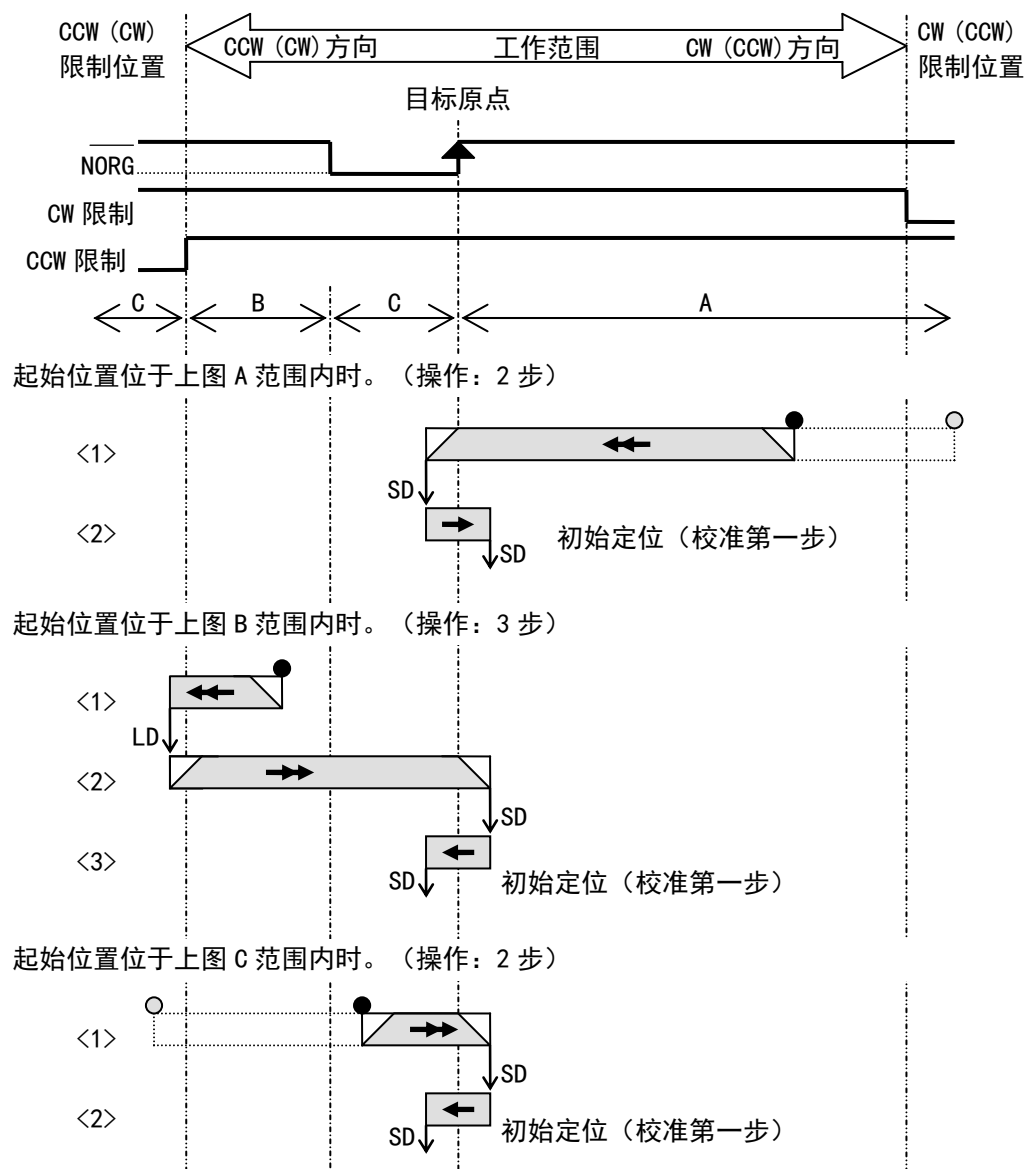


上述动作方向会受到系统配置|机器人中“方向”参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。

#### 4. 校准类型

如果使用步进电机，则在检测到NORG (↑) 时会根据ORG信号状态执行以下顺序：

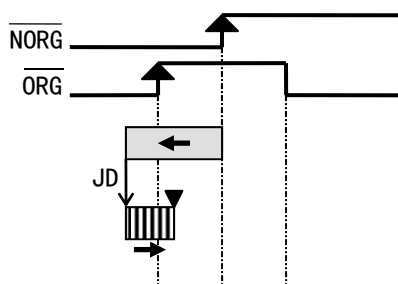


$\overline{\text{ORG}} = \text{HIGH}$  (传感器: OFF)  
检测到  $\overline{\text{NORG}}$  (↑) 时

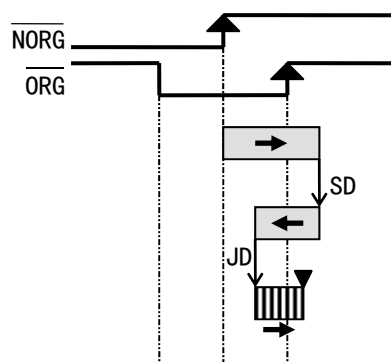

$\overline{\text{ORG}} = \text{LOW}$  (传感器: ON)  
检测到  $\overline{\text{NORG}}$  (↑) 时

## 校准类型 5


对于校准类型5，使用两个传感器完成校准。首先使用NORG信号进行粗略定位。然后，若要更为精确地定位，需检测ORG信号（若使用步进电机）或ZORG信号（若使用伺服电机）。沿CCW限制位置方向放置NORG传感器。将ORG传感器置于电机的旋转轴上，若使用步进电机，则保持+ZORG断开。若使用伺服电机，则将伺服电机的+Z相连接至+ZORG并将-Z相连接至-ZORG。使用伺服电机时，保持ORG断开。在校准类型5中，使用NORG信号进行粗略定位的顺序如下：

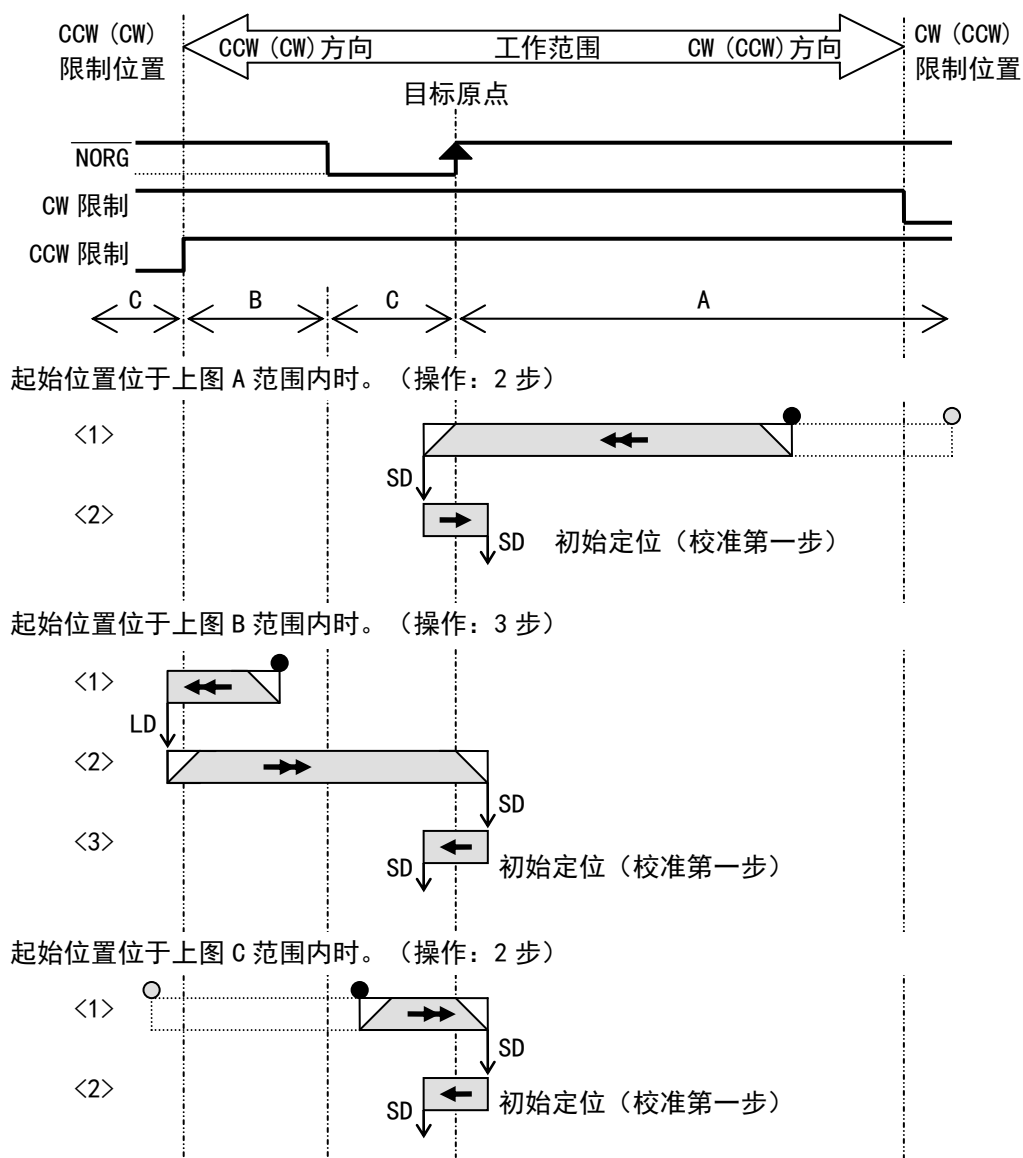


上述动作方向会受到系统配置|机器人中“方向”参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。

#### 4. 校准类型

如果使用步进电机，则在检测到NORG (↑) 时会根据ORG信号状态执行以下顺序：

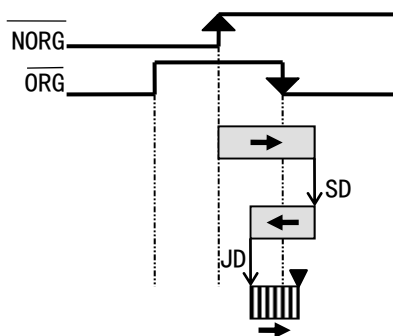


$\overline{\text{ORG}} = \text{HIGH}$  (传感器: OFF)  
检测到  $\overline{\text{NORG}}$  (↑) 时

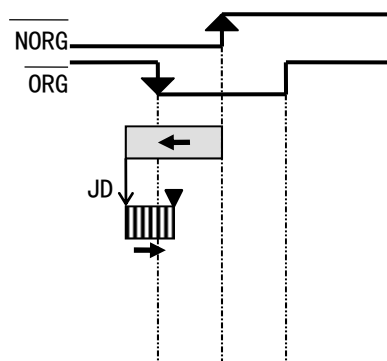

$\overline{\text{ORG}} = \text{LOW}$  (传感器: ON)  
检测到  $\overline{\text{NORG}}$  (↑) 时

## 校准类型 10

在ORG类型10中，使用两个传感器完成校准。沿CW方向检测NORG或ORG信号边缘。最后，沿CW方向检测ORG信号边缘（↓）。保持NORG和ORG信号与CCW相差一个脉冲或保持相同电平：

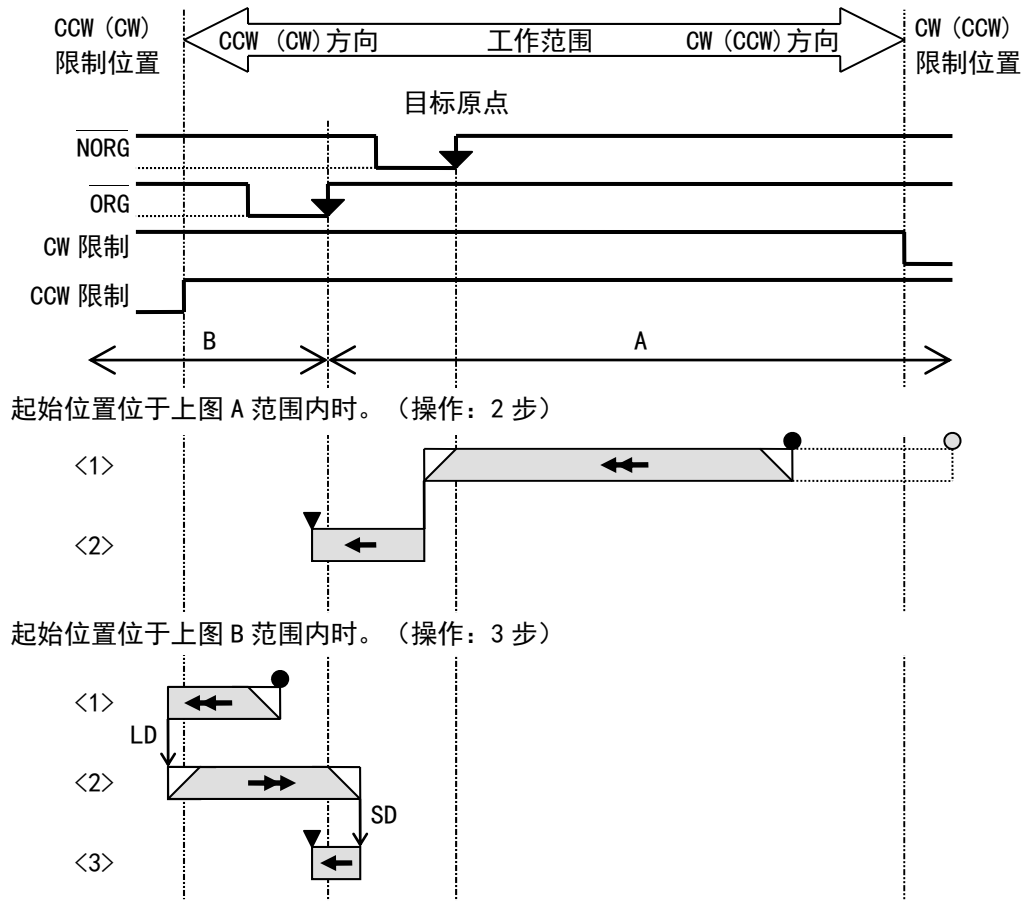

上述动作方向会受到系统配置|机器人中“方向”参数的影响。上图所示无括号的方向表示选择“正常”时的动作方向，而标有括号的方向表示选择“反向”时的动作方向。

## 5. 故障排查

本章将介绍如何处理使用PG动作系统时发生的常见问题。

当首次在系统中安装PG板时，所发生的大多数错误的可能原因为：布线错误、参数错误或伺服驱动器设置错误。发生故障时，请认真阅读本章及驱动器手册。

机器人操作速度不能提高	
原因	解决方法
SPEL+ Power设置设为Low。	将Power设为High。
存在无效的参数设置。	请参阅第3.3节[机器人管理器]配置并确保不存在无效设置。

电机振荡	
原因	解决方法
驱动器与电机之间的电机电源信号或编码器信号的布线不当。	检查布线，必要时予以修正。
驱动器上的增益设置不适于负载。	参照驱动器手册适当重置增益。

<b>电机不运行</b>	
<b>原因</b>	<b>解决方法</b>
安全防护输入信号未正确连接或安全防护打开。	当安全防护打开时，仅可通过示教设备操作机器人。确保安全防护输入接线正确，并在安全防护关闭的情况下进行操作。有关更多的详细信息，请参阅机器人控制器手册和EPSON RC+ 用户指南。
来自PG板的脉冲输出信号未正确连接至驱动器。	确保布线连接正确。
PG板的脉冲输出与驱动器的输入不兼容。	检查PG板和驱动器的设置。某些驱动器型号需要关闭电源，以使新设置生效。
通用脉冲输出的最大频率设置不当。	确保设置符合驱动器的规格。
驱动器的控制模式未设为位置控制模式。	检查设置。
驱动器设置禁止了驱动器信号向电机输出或从PG板接收脉冲输入。	检查驱动器处的信号设置。
驱动器中输入了扭矩限制信号或速度限制信号。	检查驱动器处的信号设置。
驱动器的增益设置不适于负载。	参照驱动器手册适当设置增益。
驱动器正在输出报警信号。	参照驱动器手册查找原因并解决问题。

电机旋转不稳定。电机旋转位置不同。	
原因	解决方法
原点传感器与编码器Z相的距离过近。	调整原点传感器的位置。
生成脉冲的最大频率设置不当。	将最大频率值设在驱动器规格指定的范围以内。
步进电机功率波动过大。	查找过载原因并解决问题或以较低速/加速运行。
连接PG板与驱动器的接线过长。	保持接线尽量短。（建议长度为1.5米或更短。）
周围区域存在很强的噪声源。	参见第2.4.1节最小化噪声干扰。另请参阅驱动器手册中布线和噪声应对措施的相关章节。
使用伺服电机时，未选中PG[机器人配置]对话框的[校准]选项卡上的[清除MCAL]复选框。	请参阅第3.4.5节SLock和SFree。为使用伺服电机的各关节选中[清除MCAL]。
使用伺服电机时，系统配置 机器人中的[清除MCa]可能设为“假”。	请参阅第3.2.3节PG参数Joint并将[清除MCa]设为“真”。

错误4004，动作控制模块发生事件等待错误	
原因	解决方法
伺服电机正在振荡且未输出位置完成信号。	调整增益，以防伺服电机振荡。
由于伺服电机的关节受到障碍物干扰而无法执行定位。可能是伺服电机的强制操作干扰了定位。	将DEND输入连接至GND，以禁用定位等待。



错误4083, MCAL未及时完成。	
原因	解决方法
MCAL执行期间未在120秒以内完成各关节的校准。	请参阅章节 3.2.2 <i>PG</i> 参数 3.3.4 [ <i>Mcal</i> 顺序] 并检查机器人的设置。

## 6. 维护部件列表

指定订购维护部件时所用的代码。

部件名称	代码	注
PG（脉冲生成器）板	R12N748011	
PG板电缆	R12R500PLS004	
端子板	R12R500DIO005	
PG板连接器	R12R500PLS005	
脉冲生成套件	R12N748041	PG（脉冲生成器）板 插头，顶盖 PG板电缆 连接器（2） 端子板（2）